


PLÁN OCHRANY MPZ TURNOV

Karty objektů

**Blok mezi náměstím Českého Ráje,
ulicí Jiráskovou, Děkanskou a Skálovou**

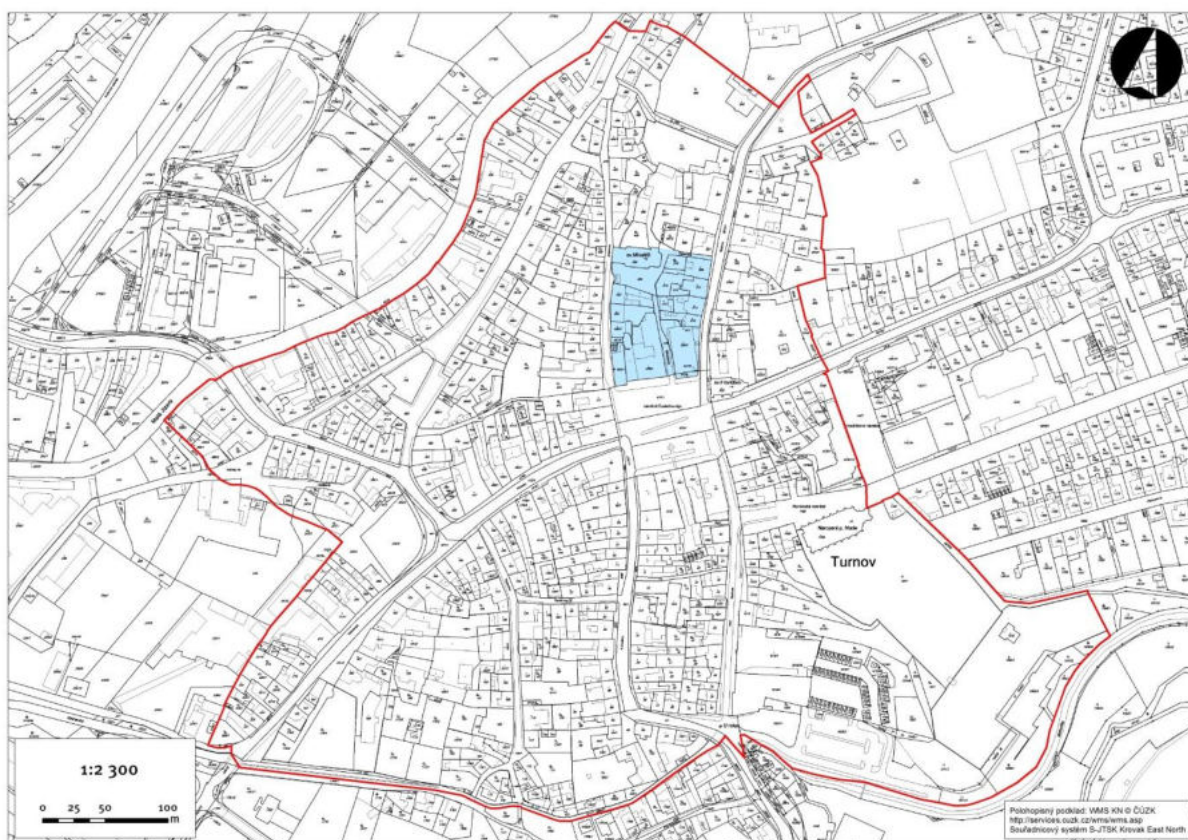

**Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Ivan Peřina
Tomáš Kesner, Mgr. Vladimír Vrabec**

revize 2016

Obsah (dle čísel popisných):

kostel svatého Mikuláše

Dům č. p. 88

Dům č. p. 89

Dům č. p. 90

Dům č. p. 91

Dům č. p. 92, 93 zaniklé

Dům č. p. 94, 95 zaniklé

Dům č. p. 96, zaniklé

Dům č. p. 97

Dům č. p. 98

Dům č. p. 408

Dům č. p. 882

Dům č. p. 1425

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0088
název objektu	dům		
č. p./č. e.	88		
parcelní čísla	p. p. č. 509, 510		
lokalizace	Skálova ulice – západní fronta, nároží s Děkanskou ulicí		
GPS:	50°35'18.600"N, 15°9'27.126"E		
výčet objektů	dům, dvorní přístavby		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Ing. Knop Vladimír, bytem V Dolích 301, 252 28 Černošice		
popis			
Pozemek se nachází v ulici Skálova, v západní frontě zástavby v nároží s Děkanskou ulicí. Zděná, podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou s uliční mansardou. K hlavní části objektu jsou ve směru ze dvora připojeny dvě zděné, patrové přístavby, založené na obdélném půdorysu a zastřešené pultovými střechami se sklonem do dvorku. Jednotlivé střechy jsou kryty pozinkovými šablonami (červenohnědý svrchní nátěr). Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou provedeny z režného cihelného zdiva (pálené cihly). Ve střešní rovině orientované do ulice jsou tři sedlové vikýře s nízkou sedlovou střechou (kompletně oplechované). Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou řešeny jako vápenocementové – hladké, v ploše hlavního průčelí jednoduše architektonicky členěné (plochá pásová patrová „římsa“, profilovaná korunní římsa, okenní šambrány s parapety a v přízemí tři pískovcové portály vstupů s bohatou profilací). Stěnový sokl je v hlavním průčelí opatřen novým pískovcovým (deskovým) obkladem. Vnější omítky ve dvorních průčelích jsou vápenocementové – hladké. V bočním průčelí do Děkanské ulice z fasády vystupují pískovcové nákolníky. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojité okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla. U oken v pravém bočním průčelí aktuálně proběhla nepovolená výměna za výplně z lepených profilů. Ve vikýřích jsou osazeny nové výplně z lepených dřevěných profilů (jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, vertikálně rozdělená na tři otvíravá křídla). Okna ve dvorních průčelích jsou obdobně řešená jako do ulice, také dvojité, vně i uvnitř rozdělená na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí. Dveře hlavního vstupu a vstupů do provozoven v přízemí jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako kazetové, s částečným prosklením (výplně jsou osazeny do profilovaných kamenných portálů). Výkladce v přízemí jsou zhotoveny ze dřeva. Interiér: krámy v přízemí mají vpravo segmentovou klenbu a vlevo stlačenou klenbu s pasy. Na pozemku za domem stojí podlouhlý přízemní objekt s pultovou střechou, dosahující až po Děkanskou ulici. Zde jsou v čelní stěně, omítnuté stříkanou cementovou omítkou, garážová vrata (dvoukřídlá z vodorovně skládaných prken, červenohnědý nátěr). Jinak má stavba vzhled kolny, s bedněnými stěnami a krytinou s profilovanými hliníkovými šablonami. Terén oproti ulici vymezuje šikmá zeď opatřená stříkanou cementovou omítkou.			

dějiny objektu/stavební vývoj

č. p. 88 (staré číslo 184), staré st. p. č. 335

1608/1616 – první zmínka o domě (*urozený pan Antonín Ebl z Mayersdorfu, úředník na Rohozci*)

1661 – dům je kromě hospodářských budov zbořený (rozsáhlé sklepy z druhé poloviny 17. století, případně další konstrukce)

18. ledna 1683 Jiřík Čermák koupil dům Eblovský a již nyní po nebožtíku Václavu Augustýnovi Subitanovi zůstalý.

1843 – mapami stabilního katastru je zachycen obdélný nespalný dům delší stranou orientovaný do Skálovy ulice

V polovině 19. století stavebně upravován. Dobové fotografie zachytily na domu břidlicovou střešní krytinu, kladenou ve stoupajících řadách. Břidlicí byly obloženy také střešní vikýře. Venkovní křídla oken byla osazena přímo v líci fasády (dnes mírně odsazená). Výkladce v přízemí měly bohatě truhlářsky provedené výplně (předsazené kaslíky s římsami).

1938 – výstavba garáže a kolny ve dvoře (přístup z Mikulášské ul.)

1979 – adaptace prodejny podniku n. p. Kniha v 1. NP (výměna vstupních dveří a výloh)

1999 – celková obnova venkovního pláště

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 88.

Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 88.

Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 31.

David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 228, 365.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 9.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 171 - 172.

archivní plány a fotodokumentace

Plán garáže a kolny při domě čp. 88 v Turnově z ul. Mikulášské, arch. Benno Knop, Ústí nad Labem 1938.

Adaptace prodejny n. p. Kniha, ul. Čsl. Armády – Turnov, OSP Semily 1978.

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 177a, A-FT 180, A-FT 181, A-FT 182, A-FT 184, A-FT 846c, A-FT 991a, A-FT 994a, A-FT 995a.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.

Pro vzhled stavby je určující historizující etapa z průběhu 19. století, bohužel částečně narušená úpravami z průběhu 20. století (s předpokladem zachování starších konstrukcí ze 17.–18. století).

Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiéru). Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky historizující zástavby velmi důležité.

závady


- 1) střešní krytina na kolně a garáži z profilovaných hliníkových šablon
- 2) chybějící nátěr pískovcových prvků
- 3) podoba okenních výplní ve dvorních průčelích – výplně s falešným dělením křídel, ploché profily

doporučení/regulativy


K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky historizující zástavby velmi důležité, navíc se jedná o urbanisticky exponovanou polohu. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony (vhodnějšího šedočerného odstínu) nebo přírodní břidlici (vzhledem k nízkému sklonu spodní části mansardy je akceptovatelné i použití hladkého falcovaného svitkového plechu). Žádoucí je zachování a případné obnovení původního historizujícího novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (případně dle dochovaných historických výplní). Obdobně by mělo být postupováno v případě výměny vstupních dveří a výkladců.

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina**datum:** 29. 4. 2016


Přílohy:

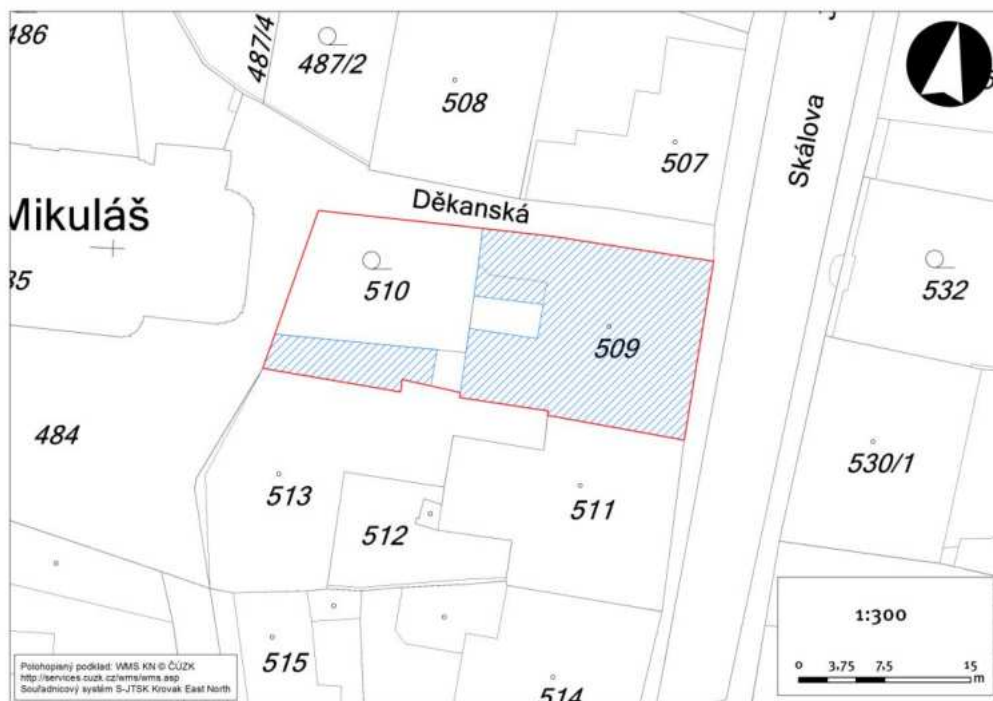


Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

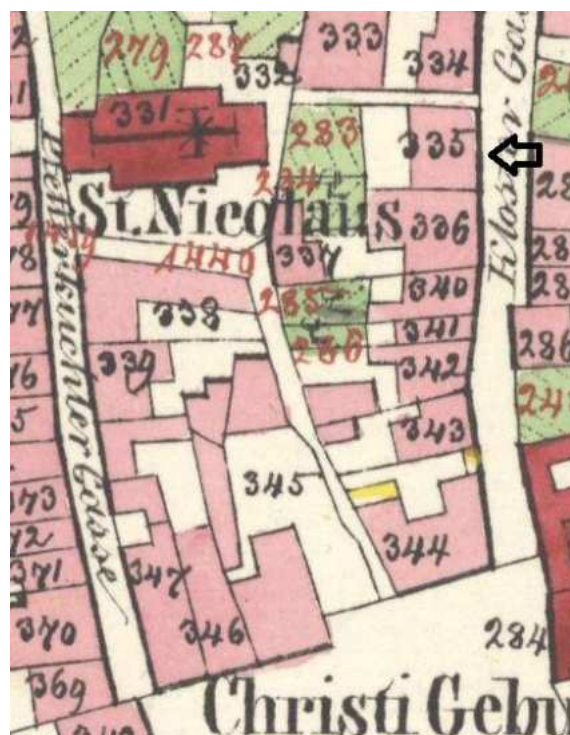


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.

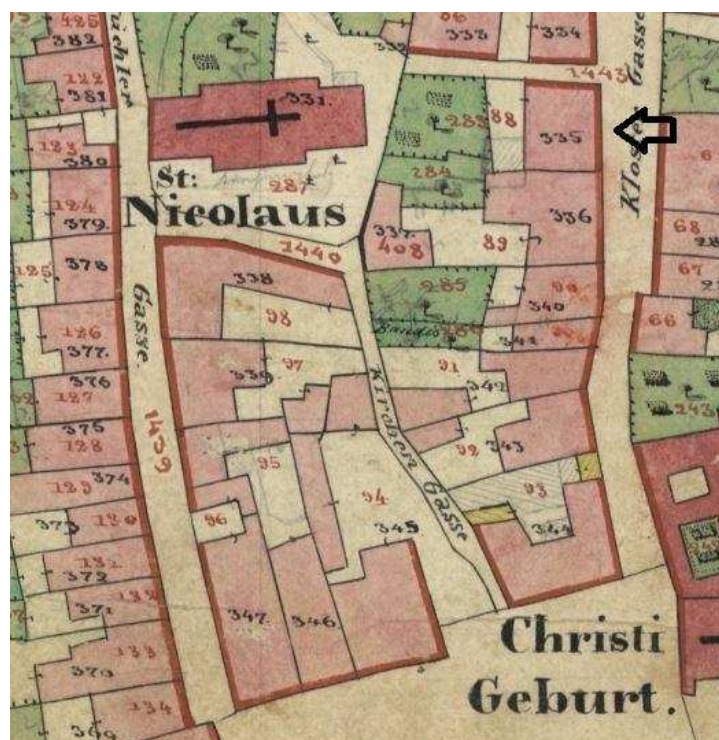


Výřez indikační skici Stablího katastru 1843.

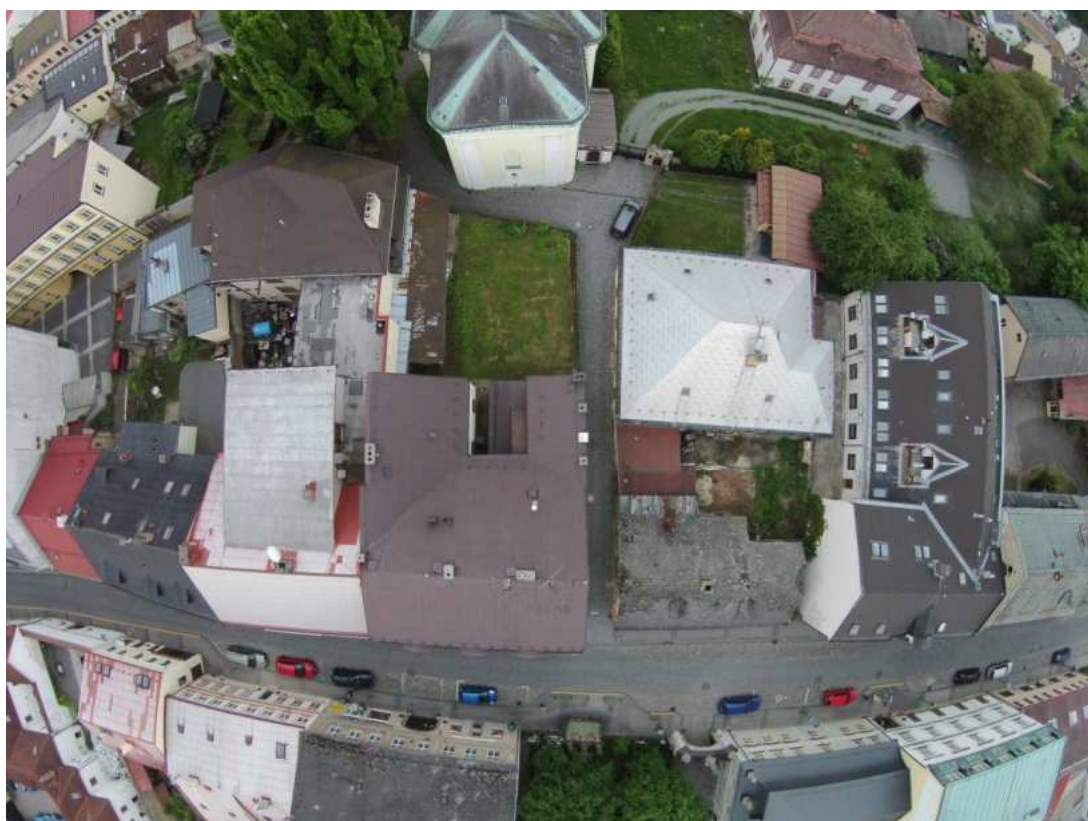


Dům č. p. 88 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.

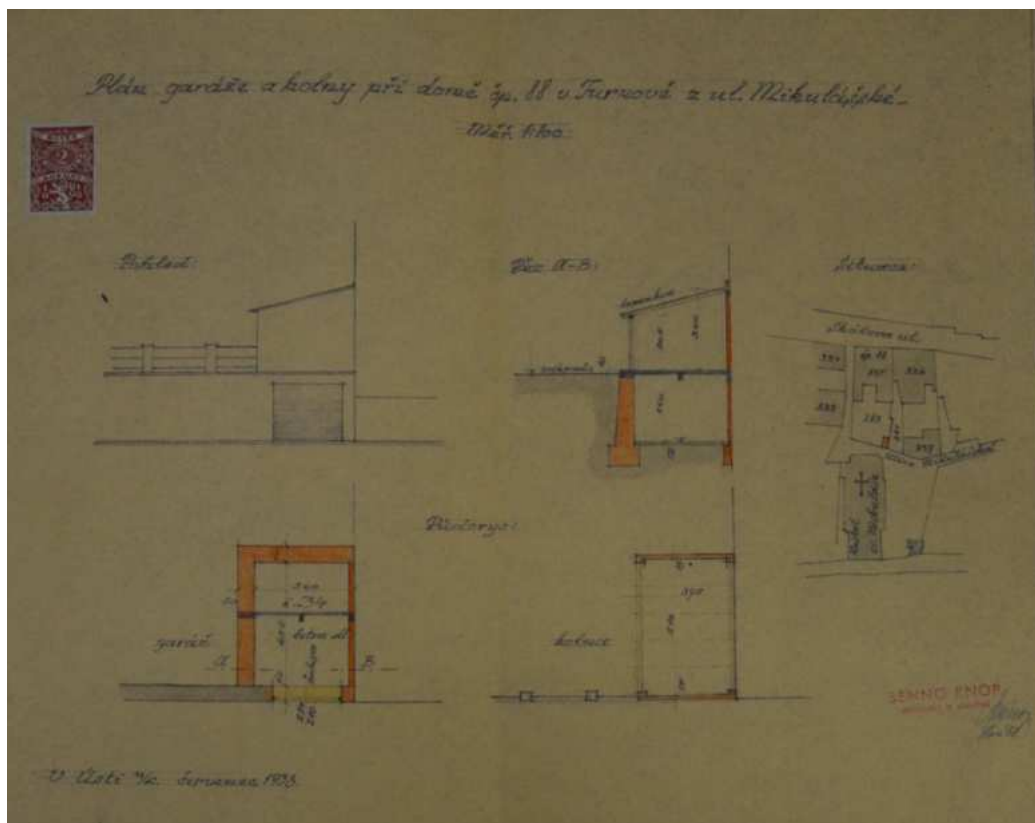

Plán garáže a kolny při čp. 88 z roku 1938, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

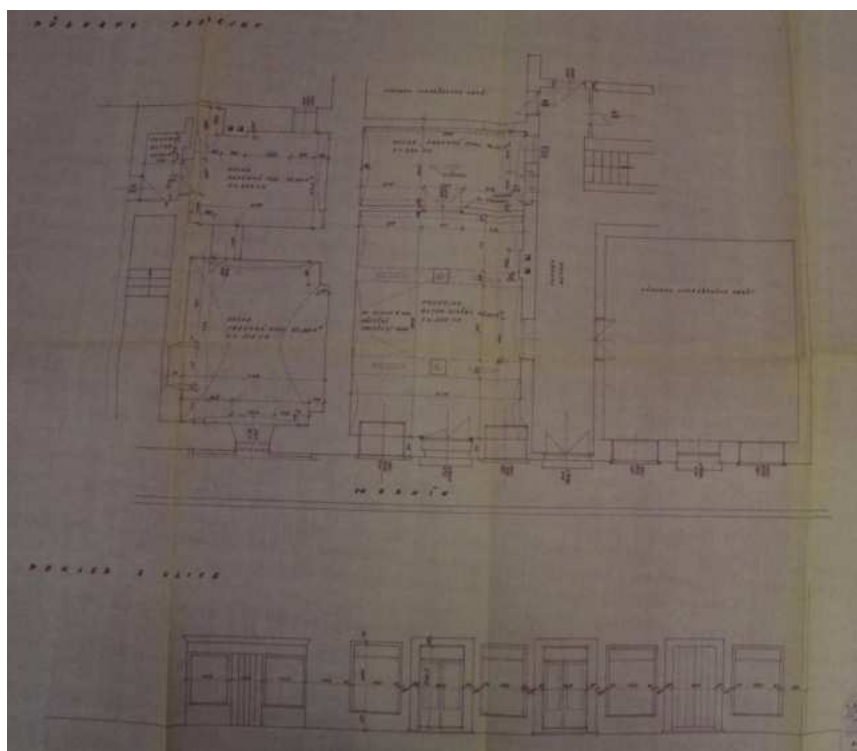

Adaptace prodejny n. p. Kniha, ul. v domě č. p. 88 na plánu z roku 1978.

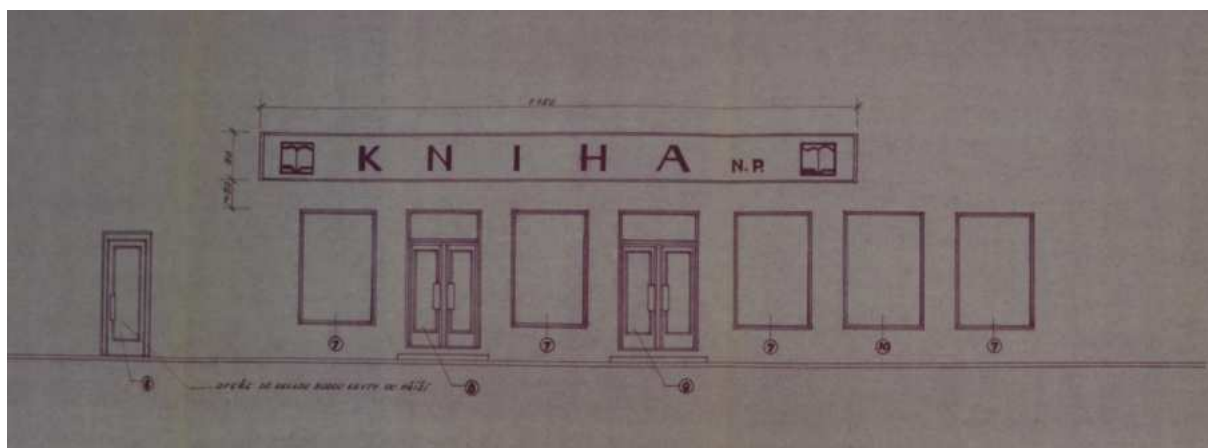

Adaptace prodejny n. p. Kniha, ul. v domě č. p. 88 na plánu z roku 1978.



Dům č. p. 88 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 180_2009-02).



Dům č. p. 88 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 181_2009-02).



Dům č. p. 88, hlavní východní průčelí, foto MK 2013.



Dům č. p. 88, hlavní východní průčelí, foto MK 2013.



Dům č. p. 88, hlavní východní průčelí, detaily portálů v levé části, foto MK 2013.



Dům č. p. 88, zadní západní průčelí, foto MK 2013.



Dům č. p. 88, přístavba kolny, foto MK 2013.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0089
název objektu	dům		
č. p./č. e.	89		
parcelní čísla	p. p. č. 511, 512		
lokalizace	Skálova ulice – západní fronta		
GPS:	50°35'18.147"N, 15°9'27.090"E		
výčet objektů	dům, dvorní přístavba		
rejstříkové číslo ÚSKP	25151/6-2821		
vlastník	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou 1782/3 Libeň, 182 00 Praha		
popis			
Pozemek se nachází v ulici Skálova, v západní frontě. Zděná podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. K hlavní části objektu jsou ve směru ze dvora připojeny – třípodlažní zděný objekt, zastřešený pultovou střechou (zavázaná z dvorní strany do hlavní střechy), dvojpodlažní zděný objekt, zastřešený pultovou střechou a dvojpodlažní zděný objekt na pětiúhelném půdorysu, zastřešený mohutnou „mansardovou“ střechou (poslední dva objekty náleží k domu č. p. 408 – viz samostatná karta). Střecha nad hlavním objektem je kryta pozinkovými šablonami (šedý nátěr) a pultová střecha dvorní přístavby modifikovanými asfaltovými pásy. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou provedeny z režného cihelného zdiva. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky (hlavní objekt, uliční průčelí) jsou řešeny jako vápenocementové a typově pocházejí z několika vývojových etap domu. V přízemí je průčelí vertikálně rozděleno pásy z umělého kamene (mělké kvádrování, kamenické opracování líce – úprava z roku 1930), vymežujícími pole hrubě nahozené omítky (osmdesátá léta 20. století). Mezi 1. a 2. NP je proveden štukový „meandrový“ vlys. Ve 2. NP je omítka řešena jako hladká s prvky dochované starší štukové výzdoby (nadokenní konzolové římsy - u střední i s nízkým frontonem, konzolovitá korunní římsa). Dvorní průčelí hlavního objektu a průčelí pultově zastřešených přístaveb jsou opatřena vápenocementovou omítkou (novodobý břizolit). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně (hlavní objekt, uliční průčelí) jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojí okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla. Okenní výplně ve dvorním průčelí hlavního objektu a v průčelích přístavby jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem. Dveře hlavního vstupu (hlavní objekt, uliční průčelí) jsou novodobé (2011), zhotovené ze dřeva a konstrukčně řešené jako plné kazetové dveře. Výplně jsou osazeny do kamenných portálů, z nichž hlavní s konzolovou římsou je dobře zachován, a vedlejší dva jsou překryty hrubozrnným fasádním nástřikem.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 89 (staré číslo 185), staré st. p. č. 336 1605/1608 – první zmínka o domě (Václav Žabka, jinak Kantůrek) 1707 – poškozen požárem 21. května 1708 Mates Vott, kotlář, koupil grunt shořalý, avšak se sklepy od kamene klenutím z částky krytými těch zdí, jak v zemi, tak povrchními, síň a kuchyni s kusem role od Jiříka Žabky.			

1762 – dům „se svobodným průjezdem“
 1822 – před tímto datem vystavěn nový dům s využitím části zděných konstrukcí ze 17. století (klenby v přízemí), z doby výstavby je i vinný sklep
 1843 – na mapách stabilního katastru má obdélný (mírně lichoběžníkový) nespalný půdorys, orientovaný delší stranou do ulice a rozšířený na severní straně dvora o poměrně velkou přístavbu (podél hranice s č. p. 88), na konci zahrady stojí objekt s č. p. 408 – viz karta
 1930 – stavební úprava průčelí
 1942 – oprava komína
 1955 – zřízení bytu v patře (investor: Krajský podnik pro osivo a setbu)
 1985 – 1992 – rekonstrukce objektu, dle dobových fotografií byla střešní krytina z pálených tašek bobrovek (korunové krytí, 5 vikýřů ve tvaru volských ok vykryté taškami, odstraněny mezi lety 1966 - 74), v krajní levé ose hlavního průčelí byl zdobně provedený výkladek, okenní výplně s krycím bílým nátěrem, starší podoba oken osazených přesně v líci fasády je patrná na fotografiích z doby kolem r. 1909
 2011 – výměna oken ve dvorním průčelí

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.
 NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 89 + karta KP
 NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií – NPÚ, ÚOP v Pardubicích negativy č. 9489 (1966), 41737, 41738 (obojí 1974), 188340, 188341 (obojí 1992), 27. 7. 2007 V. Vrabec.
 Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 89.
 David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
 Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 228, 365.
 Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 9.
 Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 172 - 173.

archivní plány a fotodokumentace

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 177a, A-FT 181, A-FT 182, A-FT 183, A-FT 184, A-FT 185, A-FT 186, A-FT 187, A-FT 991a, A-FT 992a, A-FT 993a, A-FT 994a.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.
 Jedná se o jednu z nejcennějších staveb na území MPZ. Klasicistní objekt z doby kolem roku 1820 obsahuje pravděpodobně starší konstrukce ze 17. století. Pro současný vzhled domu je určující úprava fasády z roku 1930 s místně typickým řešením kamenicky opracované omítky (částečně bohužel narušeno mladšími úpravami).
 Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a dispoziční řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma předimenzovaných dvorních přístaveb), stávající podlažnost (vyjma dvorních přístaveb), typ střechy, původní vzhled fasády a veškeré historické nosné konstrukce a prvky v exteriéru i interiéru (klenby, trámové stropy, dveře, podlahy apod.). Výčet hodnotných konstrukcí a prvků je nutno upřesnit podrobnějším průzkumem stavby a nejlépe stavebně historickým průzkumem. Pro celek MPZ je zachování domu jako jednoho z nejhodnotnějších domů velmi důležité.

závady

- 1) rozsah zastavění pozemku a hmotové řešení dvorních přístaveb (spolu se sousedním č. p. 408 je zastavění parcely téměř plošné, v pohledu z Mikulášského nám. a ul. jsou přístavby dominantní a výrazně zakrývají původní hmotu domu)
- 2) do jisté míry vzhled fasády hlavního průčelí (typ omítky 2. NP, břízolitový nástřik bočních portálů)
- 3) podoba okenní výplně v hlavním průčelí – osazení od líce v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily (vhodnějším typem výplně byla okna doložená archivní fotodokumentací)


doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, materiálové a dispoziční řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma dvorních přístaveb – zde je výhledově vhodná redukce hmoty a rozsahu zastavění), podlažnost (vyjma dvorních přístaveb) a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako jednoho z nejhodnotnějších domů velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin doložené na konkrétní stavbě – v daném případě pálené tašky bobrovky (nejlépe včetně volských ok v tradičních rozměrech a provedení – viz fotodokumentace původního stavu). Žádoucí je zachování a případné obnovení původního klasicistního členění fasády v úpravě z roku 1930 (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, opravy omítek je možné provádět pouze původní technologií, tj. kamenicky upravený líc, hrubozrnná omítka probarvená ve hmotě, zapojení portálů do fasády a jejich povrchovou úpravu je nutno ověřit průzkumem). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (viz závady, důležité je zejména posunutí venkovních křídel do líce fasády a změna členění dle staršího stavu oken). Obdobně by mělo být postupováno v případě vstupních dveří a výkladců.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 29. 4. 2016


Přílohy:

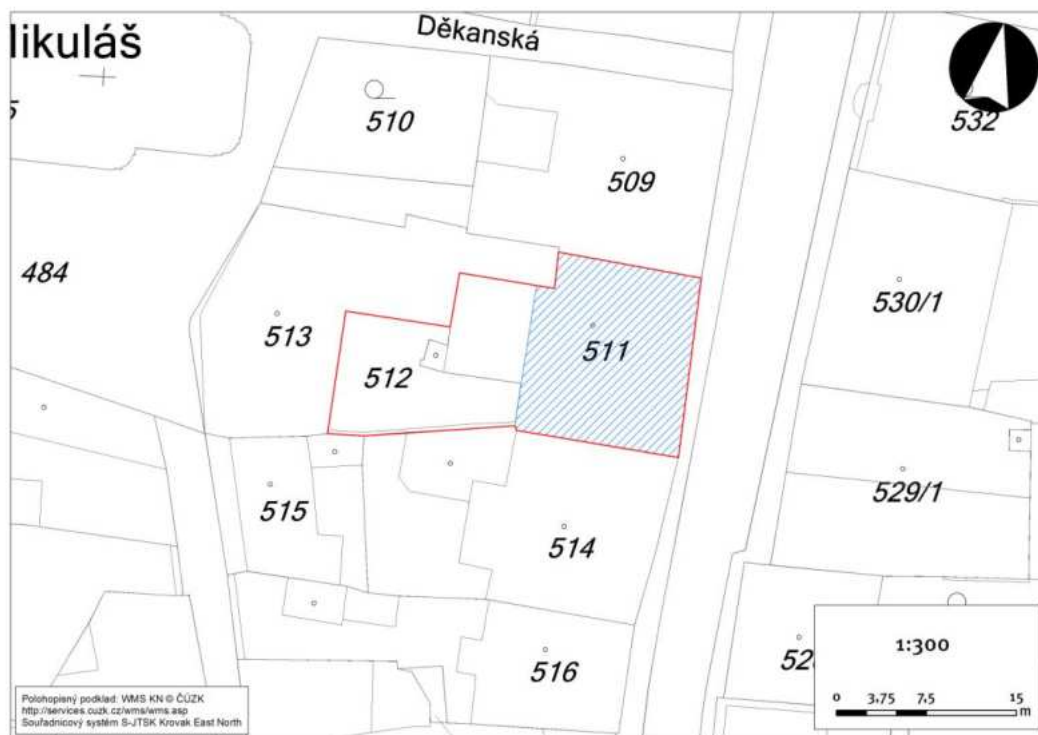


Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

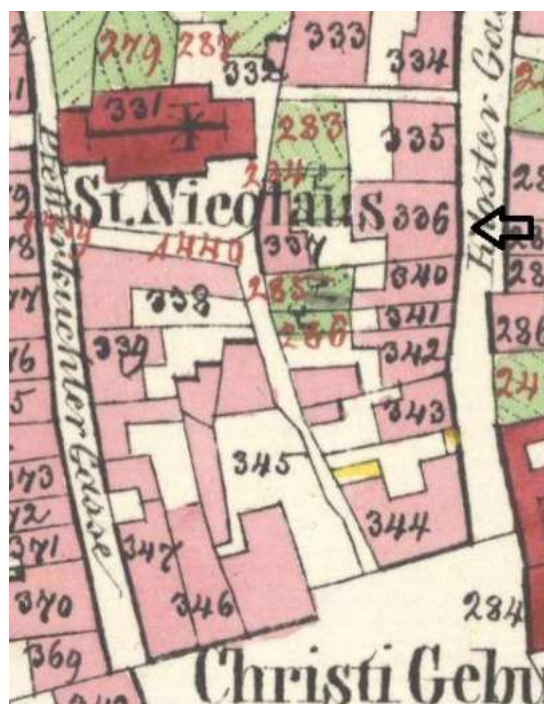

Výřez císařského otisku Stabílního katastru 1843.

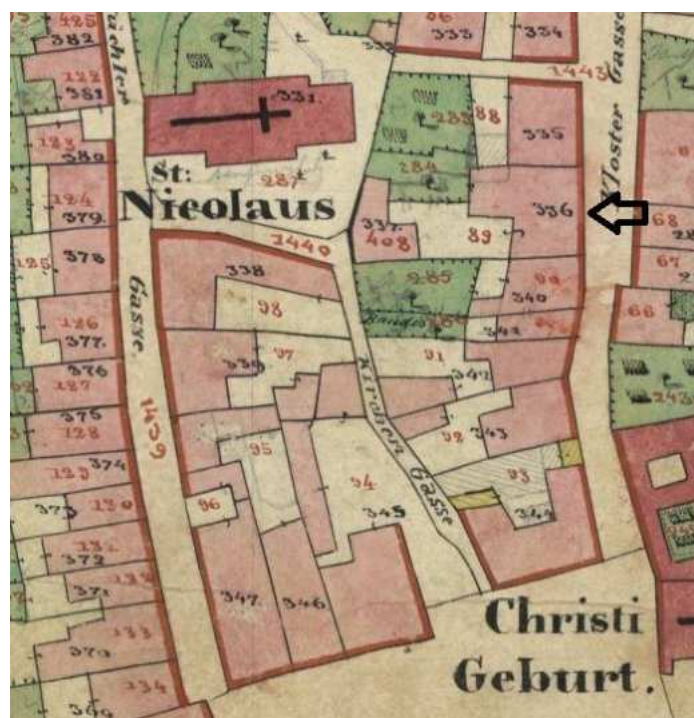

Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.

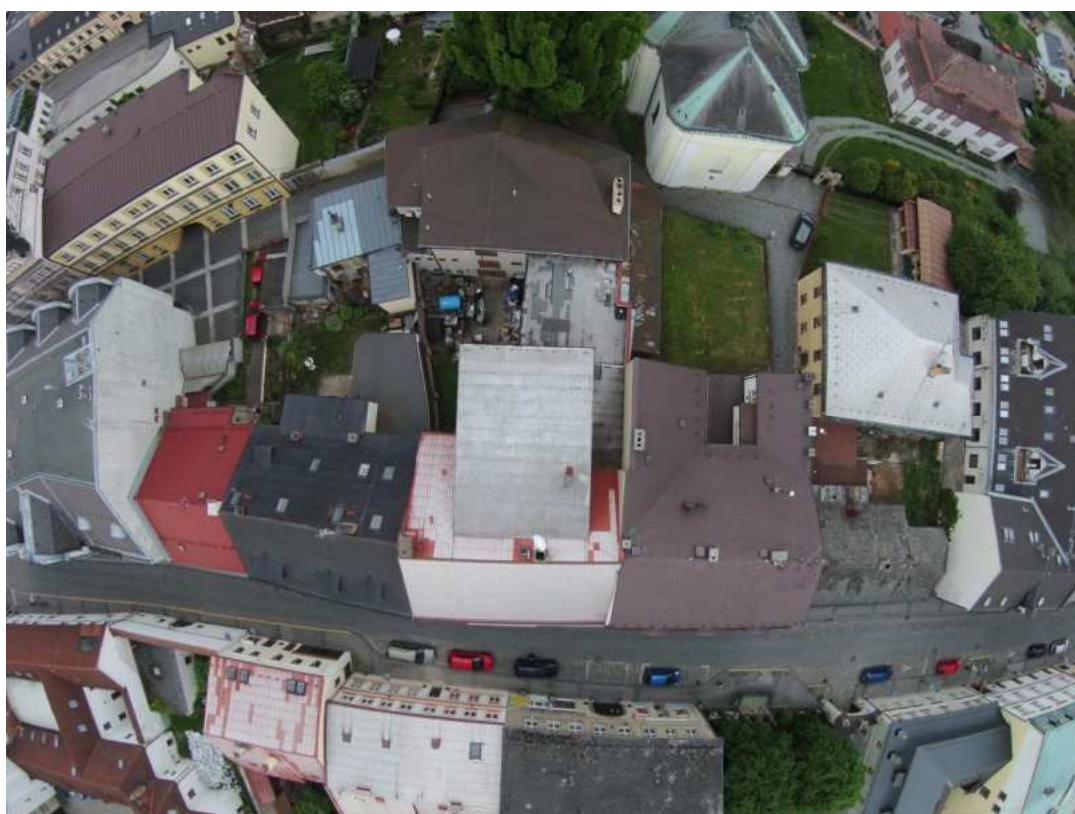

Dům č. p. 89 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.



Dům č. p. 89 kolem roku 1909, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 183_2009-02).



Dům č. p. 89 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 991 a).



Dům č. p. 89 v roce 1944, detaily hlavního průčelí, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 992 a, inv. č. 993 a).



Dům č. p. 89, hlavní východní průčelí, foto MK 2013.



Dům č. p. 89, hlavní východní průčelí, detail portálu, foto IP 2013.



Dům č. p. 89, hlavní východní průčelí, detail fasády, foto MK 2013.



Dům č. p. 89, u zadního průčelí novodobá rozměrná přístavba s pultovou střechou, foto MK 2013.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0090
název objektu	dům		
č. p./č. e.	90		
parcelní čísla	p. p. č. 514		
lokalizace	Skálova ulice – západní fronta		
GPS:	50°35'17.599"N, 15°9'27.075"E		
výčet objektů	dům, dvorní přístavba		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Ing. Jaroslav Groh a Vlasta Grohová, bytem Koněvova 854, 511 01 Turnov; Jitka Krejčová, bytem Hrubý Rohozec č.ev. 1, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v ulici Skálova, v západní frontě domů. Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou s námětky. K hlavní části objektu je ve směru ze dvora připojen zděný patrový rizalit krytý přesahem sedlové střechy a při hranici pozemku s č. p. 89 zděný přízemní přístavek, krytý pultovou střechou. Střechy jsou kryty falcovanými plechovými šablonami (šedočerného odstínu). Komínová hlava pod hřebenem je vyzděna z pískovcových kvádrů a krytá kamennou čtyřcípou stříškou. Další tři komínová tělesa z režných pálených cihel vystupují z dvorní části střechy. Ve střešním plášti jsou umístěny směrem do ulice tři a směrem do dvora jeden střešní vikýř (obložené plechem, v čele dřevěné dvoukřídlé nedělené výplně z lepených profilů). Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde nově provedeny jako vápenocementové s nevhodným zeleným nátěrem (v přízemí hlavního průčelí tímto zanikla cenná úprava s omítkou z umělého kamene s kamenicky opracovaným lícem, v patře byla jednoduše členěná břizolitová omítka, zachována je starší kamenná korunní římsa). Ve střední ose průčelí je umístěn pískovcový portál s druhotně upraveným přímým překladem (profilovaná římsa). Je členěný hranolovými patkami a mělkým vystupujícími rámci na čelní ploše (plocha bohužel přebroušená). Omítky ve dvorním průčelí jsou vápenocementové na zateplovacím systému. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, v ploše vertikálně rozdělená vždy na dvě otevíravá křídla (dělené tenkou falešnou příčkou v horní třetině). Vstupní dveře do domu byly aktuálně vyměněny na nové dřevěné velmi nepovedeného vzhledu (neadekvátní náhrada starší výplně). Cenné výkladce ze třicátých let 20. století byly nevhodně obloženy dřevem.			

dějiny objektu/stavební vývoj

č. p. 90 (staré číslo 186), staré st. p. č. 340, 341

1590 – první zmínka o domě (*tehdy snad patřil Bernartu Rakvicovi z Černous a v Pěnčíně*)

7. května 1643 – zničen požárem (obnoven do roku 1655)

Mezi lety 1730 až 1807 patřil dům rodině proslulých uměleckých truhlářů Černovických.

Přestavba v první polovině 19. století.

1843 – mapami stabilní katastru zachycen nespalný dům, rozdělený na dvě části (viz Šimák 1904 – zadní dům), severní s st. p. č. 340 má lichoběžníkový půdorys s úzkou přístavbou směrem do dvora, jižní s st. p. č. 341 dlouhý úzký obdélný půdorys (kratší stranou do ulice)

2. polovina 19. stol. – novorenesanční úprava fasády

1923 – z chléva ve dvoře zřízena obytná místnost

1932 – přestavba a přístavba (mj. úprava výkladců, přístavba sociálního příslušenství bytů, garáž, prádelna), původní novorenesanční fasáda výrazně upravena zejména v přízemí hlavního průčelí (velké výkladce na místo oken klasických tvarů a vstupních ostění, zakrytí vstupního portálu – nebo jeho zmenšení, dále chybí mezipatrová římsa)

1935 – adaptace obchodu v přízemí

Ve čtyřicátých letech 20. století bylo konstatováno, že sklepy a části zdiva v přízemí pocházejí z 16. století.

Klenba za krámem v přízemí pak ze století sedmnáctého.

2000 – přístavba prodejny ve dvoře

2004 – výměna střešní krytiny (eternit a falcovaný plech za hliníkové šablony)

2009 – výměna oken (původní okna byla dřevěná dvojí dvoukřídlá s dělením křídel na šest tabulek)

2015 – degradující úprava fasády + zateplení dvorního průčelí

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 90.

Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 90.

David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 228, 365.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 9.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 173 - 75.

archivní plány a fotodokumentace

Plán adaptace a přístavby domu č. p. 90 pana Fr. Krejčího, klenotníka v Turnově, Ing. K. Salač, Turnov, 1932.

Adaptace domu č. p. 90 pana Fr. Krejčího v Turnově, Ing. K. Salač, Turnov, 1932.

Plán zřízení nových obytl. místn. v podkroví domu č. p. 90 p. F. Krejčího, klenotníka, č. p. 90, Ing. K. Salač, Turnov, 1932.

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 177a+b, A-FT 179, A-FT 184, A-FT 846a+b, A-FT 989a, A-FT 991a.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.

Pro venkovní vzhled stavby je určující etapa novorenesanční úpravy fasády z 2. poloviny 19. století, bohužel pozměněná ještě v roce 1935 a zásadně znehodnocená v roce 2015. Jádru domu však obsahuje patrně řadu konstrukcí z různých stavebních fází, počínaje prvky z 16. a 17. století.

Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky zdejší zástavby velmi důležité.

závady

- 1) zásadně narušená fasády hlavního průčelí (zničení typické struktury a povrchové úpravy omítky z roku 1935, rušivý odstín nátěru, přebroušení vstupního portálu)
- 2) zateplení dvorního průčelí („tvrdý“ výraz omítky, rušivý odstín nátěru) – pohledově se uplatňuje výrazně z Mikulášské ulice
- 3) podoba okenní výplně – výplně z lepených dřevěných profilů (vzhled rušivý, nevhodná hnědá lazurní barevnost, která ruší celek fasády)
- 4) nepovedené vstupní dveře a rušivý obklad starších cenných výkladců
- 5) střešní krytina z velkoformátových hliníkových šablon

doporučení/regulativy


K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky zdejší zástavby velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlice. Žádoucí je zachování a případné obnovení původního historizujícího novorenesančního a meziválečného členění fasády (viz archivní fotodokumentace, omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, potřebné je doplnění chybějících prvků, u přízemí dle úpravy z roku 1935). V případě obnovy oken, dveří a výkladců je nutné obnovení původního stavu doloženého archivními fotografiemi (dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou, rámové kazetové dveře vhodnějšího vzhledu, odkrytí původních výkladců, všechny prvky krycí bílý nebo jiný světlý nátěr – viz dobové fotografie).

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina**datum:** 29. 4. 2016


Přílohy:




Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

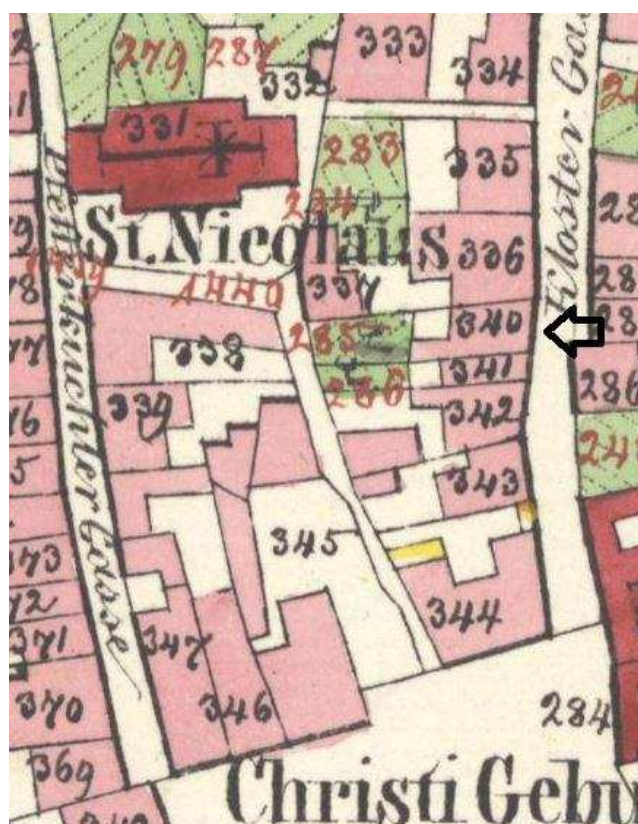


Výřez císařského otisku Stabílního katastru 1843.

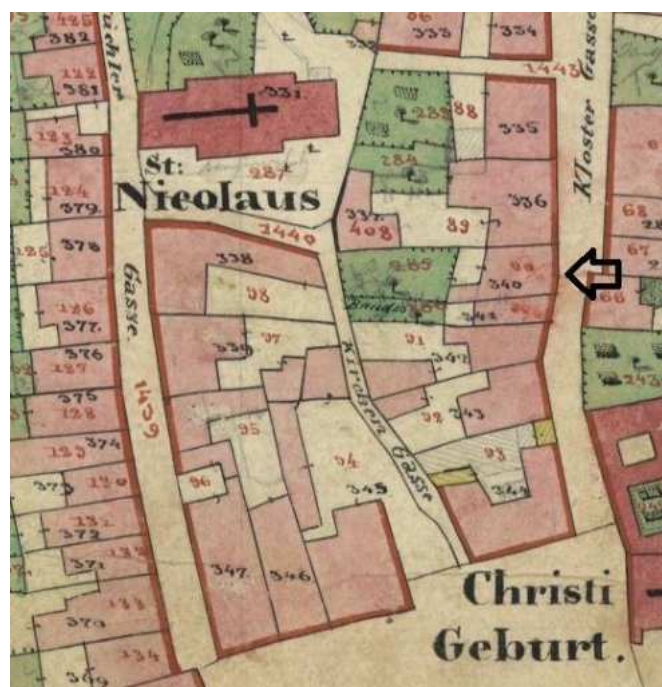


Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.

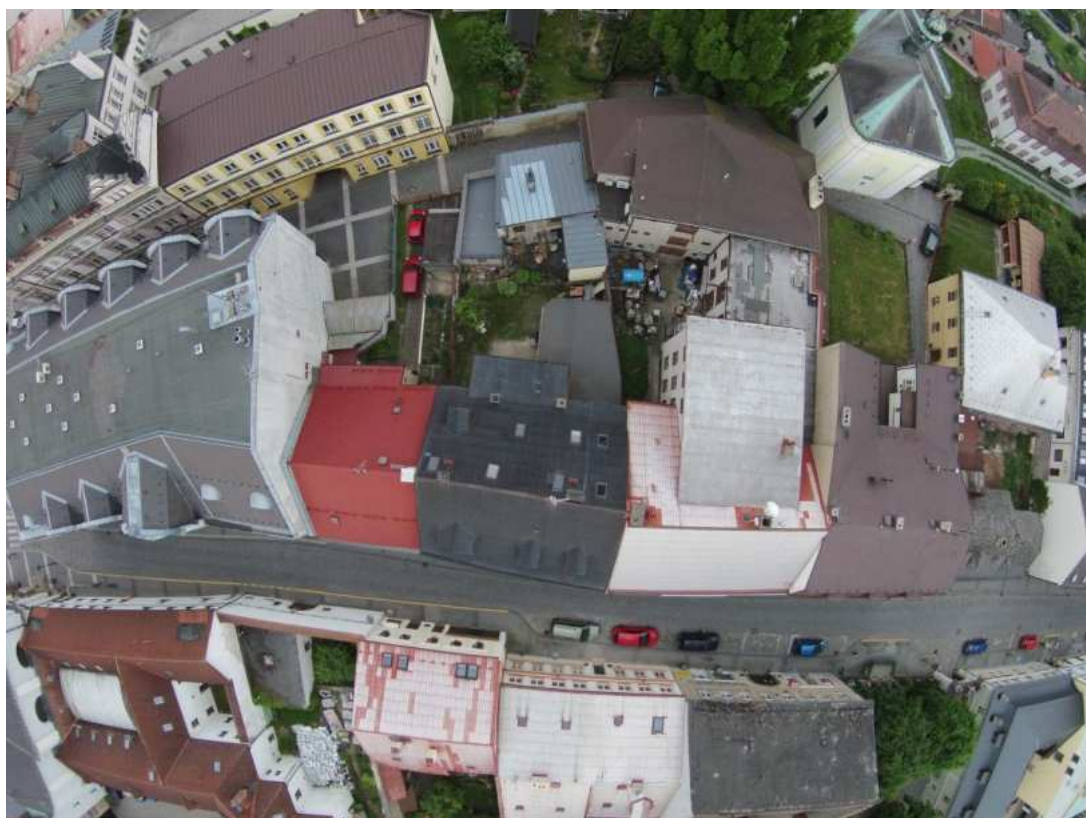


Dům č. p. 90 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.

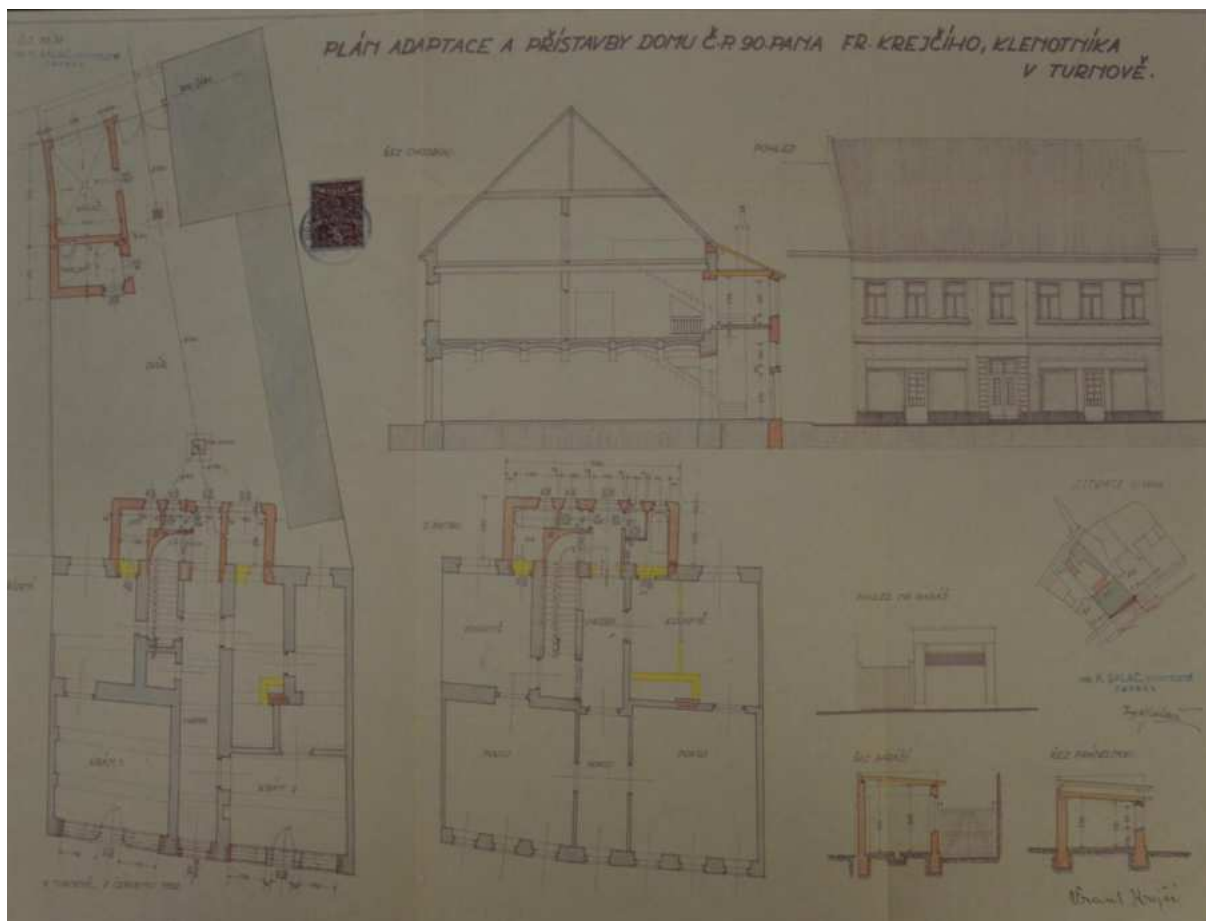


Plán adaptace a přístavby domu č. p. 90 z roku 1932, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

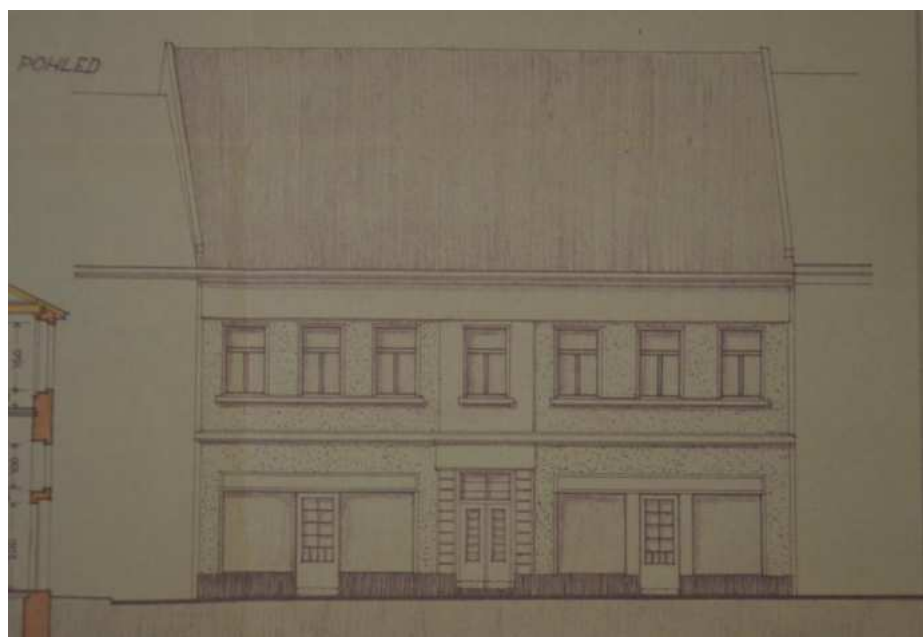

Plán adaptace a přístavby domu č. p. 90 z roku 1932, výřez hlavního průčelí, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

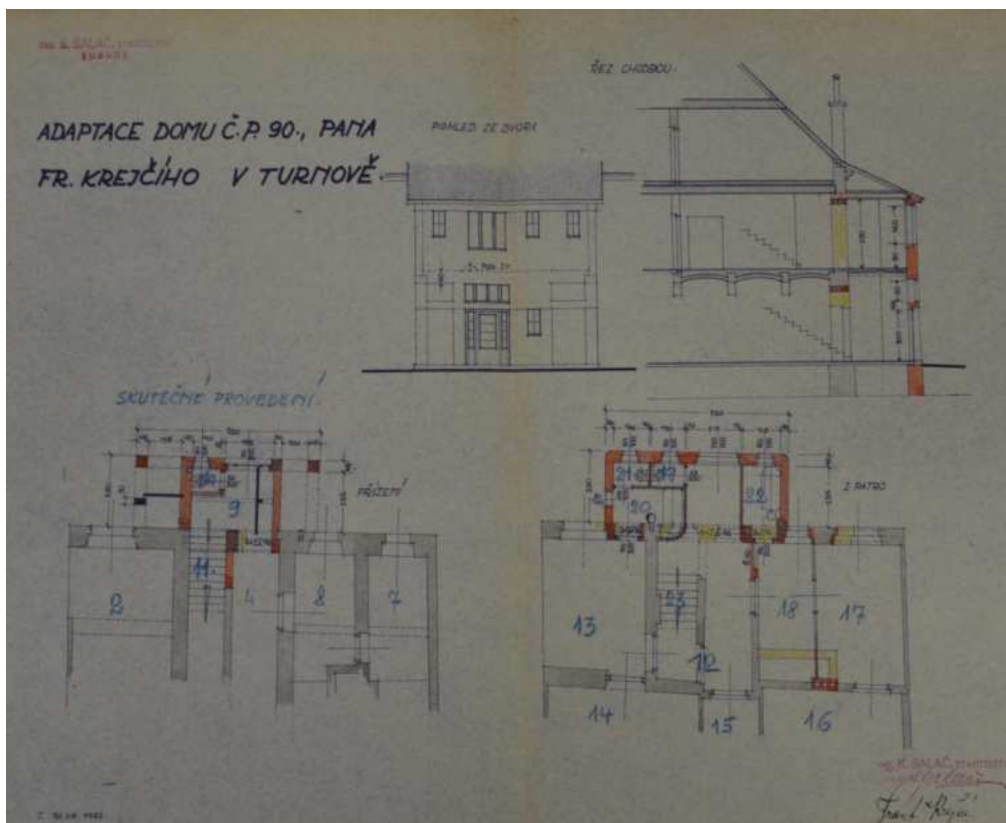

Adaptace domu č. p. 90 na plánu z roku 1932, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

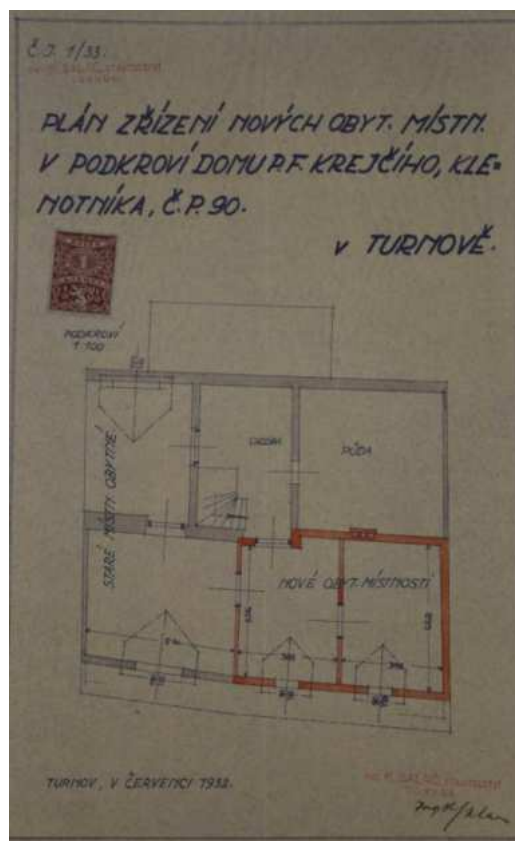

Zobytňení podkroví domu č. p. 90 na plánu z roku 1932, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Průčelí domu č. p. 90 (druhé zleva) kolem roku 1900,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 177 a).



Průčelí domu č. p. 90 (druhé zprava) v 1. pol. 20. stol.,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 991a).



Část průčelí domu č. p. 90 (zcela vpravo) v 1. pol. 20. stol.,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 179_2009-02).



Průčelí domu č. p. 90 (druhé zleva) v roce 1993,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 846 b).



Dům č. p. 90, hlavní východní průčelí, foto MK 2013.



Dům č. p. 90, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 90, hlavní východní průčelí, detail portálu, foto MK 2013.



Dům č. p. 90, hlavní východní průčelí, detail patra, foto IP 2013.



Dům č. p. 90, zadní západní průčelí (druhé zprava), foto MK 2013.



Dům č. p. 90, hlavní východní průčelí po obnově, foto IP 2016.



Dům č. p. 90, hlavní východní průčelí po obnově, detail portálu a výkladce s novým obložením, foto IP 2016.



Dům č. p. 90, zadní západní průčelí (druhé zprava), foto IP 2016.



Dům č. p. 90, detail komínové hlavy, foto IP 2016.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0091
název objektu	dům		
č. p./č. e.	91		
parcelní čísla	p. p. č. 516		
lokalizace	Skálova ulice – západní fronta		
GPS:	50°35'17.265"N, 15°9'27.061"E		
výčet objektů	dům, garáž		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Ing. Martin Müller, bytem č. p. 317, 511 01 Ohrazenice		
popis			
Pozemek se nachází v ulici Skálova, v západní frontě domů (zadní část pozemku vymezuje Mikulášská ulice). Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. K hlavní části objektu ve směru ze dvora přiléhá pavlač krytá přesahem sedlové střechy a opatřená novodobým bednění z úzkých prken s plastovými okny. Střecha je kryta velkoformátovými plechovými pásy, reliéfně upravenými jako imitace skládané taškové krytiny. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Jediná komínová hlava je omítnutá. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové (břizolit z 2. poloviny 20. století, ve vodorovných pruzích – starorůžový okrovohnědý odstín). Okenní otvory v hlavním průčelí mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou plastová tříkřídlá (bez vodorovného dělení, barva bílá, rámy červené). Vstupní dveře do domu a výkladec obchodu v přízemí jsou novodobé, zhotovené ze dřeva. Na pozemku za domem je zřízena zděná přízemní garáž s plochou střechou.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 91 (staré číslo 187), staré st. p. č. 342 1605/1608 – první zmínka o domě (<i>Kateřina Honsová, jinak Luterka nebo Šicová</i>) Dům byl přestavován ve druhé polovině 18. a ve třicátých letech 19. století. 1843 – na mapách stabilního katastru má nespalný dům nepravidelný, zhruba lichoběžníkový půdorys (dle zlomu uliční fronty), rozšířený o drobnou přístavbu na dvorní straně (při hranicích s gruntem č. p. 90), v zadní části parcely stál při Mikulášské ulici další nespalný objekt lichoběžníkového půdorysu (později, např. k r. 1896 uváděn pod č. p. 524), oba objekty jsou do ulic orientovány kratší stranou 1894 – přestavba záchodu a pavlače 1907 – přestavba dřevníku na malou konírnu			

Ve čtyřicátých letech 20. století bylo konstatováno, že nejstarší zachovalou částí domu jsou klenby v přízemí, pocházející ze 17. století. Ve 2. polovině 20. století došlo zejména k radikální úpravě fasády – zaniklo původní klasicistní architektonické členění, tvořené soklem, plochými lizénovými rámci, konzolovitou korunní římsou, ve střední ose kamenným vstupním portálem se segmentovým ukončením a zdobnou profilací (na čelní ploše rámce s rostlinnými motivy a zvonci, hranolové patky, profilované hlavice, klenák na vrcholu), v bočních osách bohatě pojednanými truhlářskými rámy výkladců (viz dobové fotografie), střešní krytina byla z eternitu, okna dvojítá s omítanou špaletou a dělením na dolní dvoukřídlou část a horní cca třetinovou dvoukřídlou část (otevírání křídel ven a dovnitř)

1963 – výměna oken v patře (hlavní průčelí)

1964 – zřízení koupelny, spíže a prádelny v přízemí

1964 – nová garáž

1966 – výměna oken v přízemí (hlavní průčelí), úprava fasády?

1966 – nové oplocení

2000 – výměna střešní krytiny (nově velkoformátové plechové pásy)

2009 – oprava dvorní pavlače

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 91.

Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 91.

David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 228, 365.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravitelský plán města Turnova. Expertiza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 10.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 175 – 177, obrazová příloha IX.

archivní plány a fotodokumentace

Náčrtek na přestavbu dřevníků na malou konírnu ve dvoře č. 91 pana J. Krause v Turnově, Vincenz Šulc 1907.

Úprava domu čp. 91, Turnov ul. Rudé armády s. Živnůstka Františka, Turnov, 1963.

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 177a, A-FT 178b, A-FT 179, A-FT 184, A-FT 189, A-FT 190a+b, A-FT 846a+b, A-FT 989a, A-FT 990, A-FT 991a.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.

Venkovní vzhled stavby s cennou klasicistní fasádou byl bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století radikálně narušen a poničen. Jádro domu však obsahuje patrně řadu konstrukcí z různých stavebních fází, počínaje prvky ze 17. století.

Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiéru). Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky zdejší zástavby velmi důležité.

závady


- 1) zásadně narušená fasáda zejména u hlavního průčelí (zcela chybí původní architektonické členění včetně korunní římsy a cenného vstupního portálu, nevhodný typ břizolitové omítky, utilitární řešení výkladců, trojdílná okna obdélného tvaru na šířku)
- 2) podoba okenní otvorů a výplní – trojdílná okna obdélného tvaru na šířku, plastové výplně plochých profilů, osazení v hloubi špalety
- 3) střešní krytina z velkoformátových plechových pásů nevhodně imitujících taškovou krytinu – pro střešní krajinu na území MPZ je tento střešní plášť zásadně rušivý (tento typ krytiny zde nemá žádné historické opodstatnění, totéž platí i o typech, které mají plechové pásy imitovat, rušivá je i vínově červená barva, které je odlišná od běžných pálených tašek, nebo červeně natřených plechových krytin)
- 4) zakrytí dvorní pavlače stěnou z úzkých prken (lazurní nátěr místo původního červenohnědého) + nevhodný typ okenních výplní

doporučení/regulativy


K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Vzhledově je objekt zásadně narušený (staršími úpravami zničená fasáda a nově střešní plášť). Fasádu je vhodné výhledově rehabilitovat použitím vhodnějšího typu omítky (hladká vápenná omítka) a alespoň částečným obnovení architektonického členění dle archivních podkladů (zásadní by byl návrat původních tvarů, umístění a velikosti oken, dále soklu, korunní konzolovité římsy, vstupní portál není již vhodné obnovovat, omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (vhodnější je krycí bílý nebo jiný světlý nátěr – viz dobové fotografie).

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina**datum:** 29. 4. 2016

Přílohy:

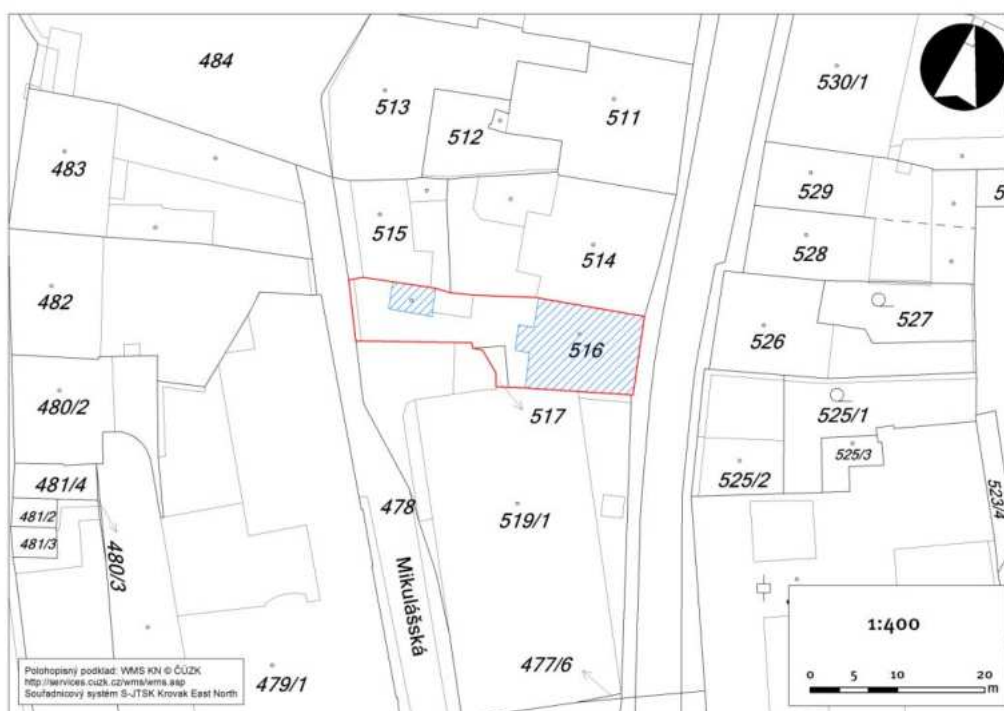

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

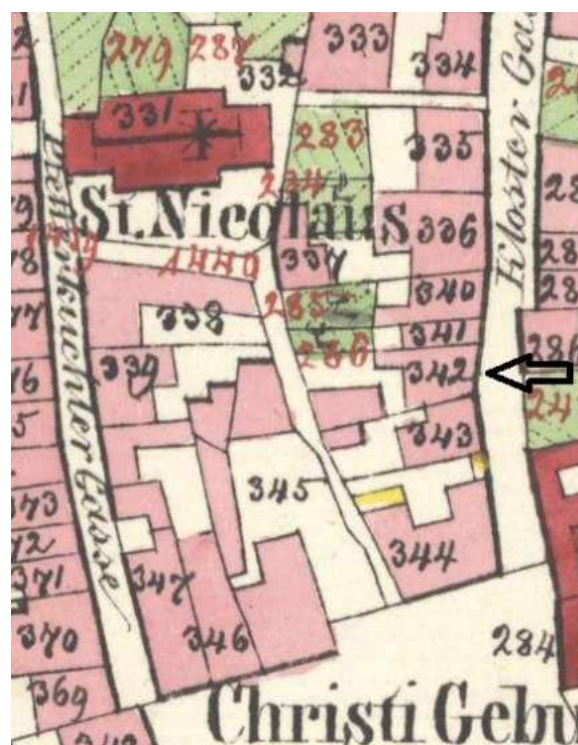


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.




Výřez indikační skici Stablíniho katastru 1843.



Dům č. p. 91 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.

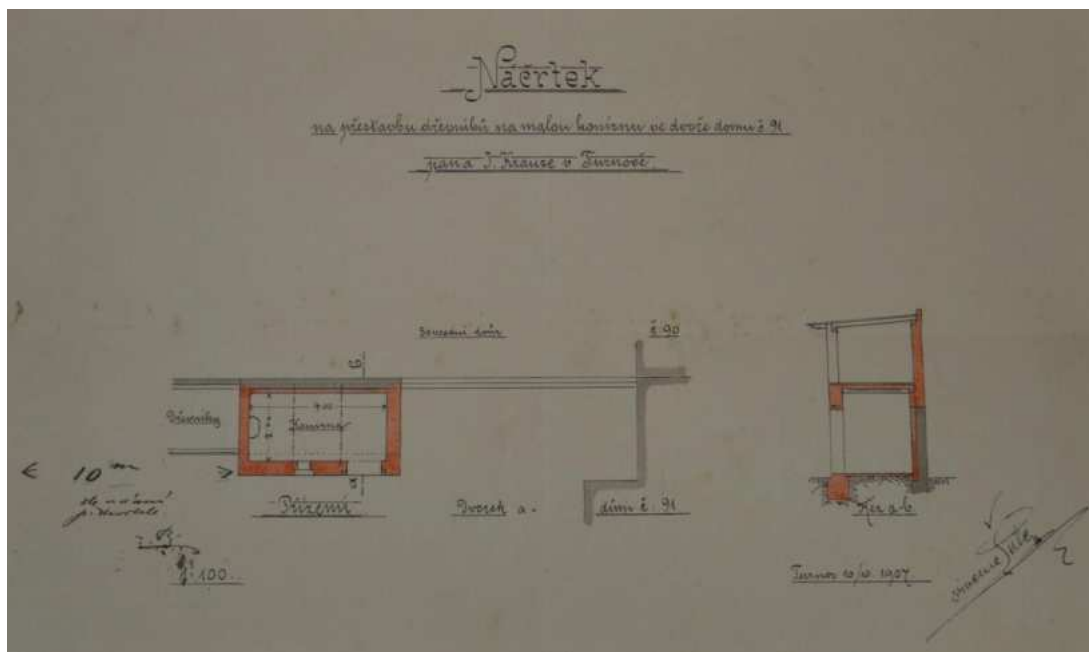

Přestavba dřevníků na malou konírnu při č. p. 91 na plánu z roku 1907, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

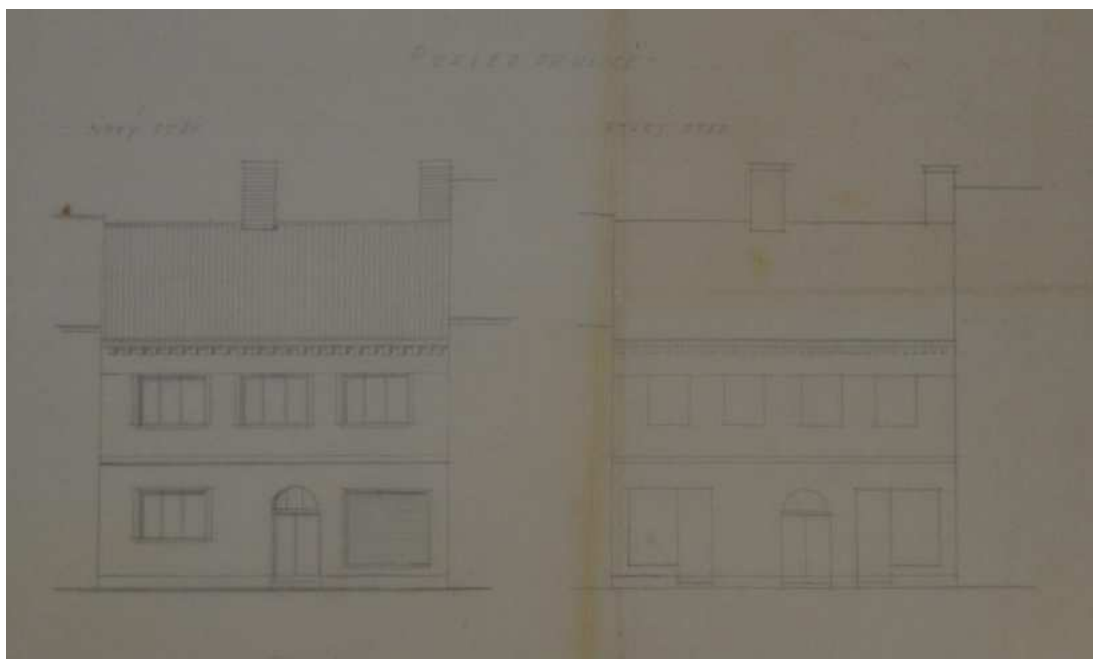

Úprava domu č. p. 91 na plánu z roku 1963, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Průčelí domu č. p. 91 (druhé zprava) v roce 1944,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 179_2009-02).



Průčelí domu č. p. 91, detail portálu v roce 1944,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 990).



Dům č. p. 91, hlavní východní průčelí, foto MK 2013.



Dům č. p. 91, hlavní východní průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 91, zadní západní průčelí (první zprava), foto MK 2013.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0092
název objektu	obchodní dům		
č. p./č. e.	92		
parcelní čísla	p. p. č. 519/1		
lokalizace	nám. Českého Ráje, severní fronta při nároží do Skálovy ulice		
GPS:	50°35'16.612"N, 15°9'26.827"E		
výčet objektů	obchodní dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a. s., Závišová 66/13, Vinohrady, 140 00 Praha		
popis			
Obchodní dům se nachází v severní frontě nám. Českého Ráje v nároží do ulice Skálova. Jedná se o novodobou zděnou omítanou třípodlažní stavbu obdélného půdorysu a zastřešenou rozložitou valbovou střechou krytou vláknocementovými šablonami. Ze střechy vystupují rozměrné zděné vikýře se sedlovými střechami, doplněné o menší půlkruhové vikýře. Směrem do Skálovy ulice je objekt půdorysně rozšířen zhruba po uliční čáře. Z průčelí zde vystupuje těleso výtahu. Horní podlaží jsou oproti přízemí konzolovitě vysazená. Fasáda je tvořená hladkou vápennocementovou štukovou omítkou bílého odstínu se svislým plochými pásy. Vstupní a okenní výplně jsou plastové bílé (u oken s falešným dělením). Ve dvorním průčelí je nakládací rampa.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
Dnešní obchodní dům se nachází na místě dvou původních gruntů s č. p. 92 (Skálova ulice) a 93 (nám. Českého Ráje). č. p. 92 a 93 (stará č. 188 a 189), staré st. p. č. 343 a 344 1550/1570 – první zmínka o domech (<i>Jiřík Rejnovský z Rejnova</i>) 1605 <i>dům jeho milosti páně Karla z Vartemberka</i> 1644 <i>panská sladovna</i> 1654 – objekty zbořeny 1655 – znovu postaveny 1659/1670 <i>dům obecní slove pivovar, pivovar městský, pivovar obecní.</i> 1749 – Václav Müller, zedník koupil „spálený grunt zvaný Obora neb Starý pivovar“, k vystavění nového domu č. p. 92 1843 – mapami stabilního katastru je zachycen pozemek st. p. 343 mezi Skálovou a Mikulášskou ulicí, zastavěný nespalným domem půdorysu písmene L s orientací delším křídlem do Skálovy ulice, ve dvorní části při Mikulášské ulici stála nespalná lichoběžníková stavba 1889 – zřízení pekárny (nové dvorní křídlo podél severní hranice pozemku až k Mikulášské ulici, z plánů patrná dobře původní dispozice) 1925 – úprava pekařské dílny			

1928 – adaptace obchodu, úprava vchodu, nový výkladec (plán J. Kasal, Turnov)

1932 – nová prádelna a kolna ve dvoře

1974 – nová garáž ve dvoře (místo dřevníků)

1978 – demolice objektu a následná výstavba nákupního střediska (OD Achát) s plochou střechou

1998 – přestavba, dostavba stávající střechy

Ve čtyřicátých letech 20. století zde byly identifikovány klenby údajně z doby kolem r. 1700 a mladší. Dům byl patrový zděný omítaný. Hlavní křídlo do Skálové ulice mělo sedlovou střechu s okapovou orientací do ulice.

č. p. 93

1843 – mapami stabilního katastru je zachycen pozemek st. p. 344 v SV rohu náměstí (čelní hrana objektu byla oproti zbytku severní frontu odsazená), zastavěný nespalným domem půdorysu písmene U s orientací hlavním křídlem do náměstí a bočním podél Skálové a Mikulášské ulice (křídla rozšířena o spalné přístavky), vzniklý dvůr byl dalším stavebním vývojem na severní straně uzavřen a vznikly zde další přístavky

Ve čtyřicátých letech 20. století zde byly identifikovány v přízemí klenby z doby kolem r. 1655.

1952 – adaptace (mj. úprava oken, nové podlahy a příčky), investor n. p. Medika Liberec

1971 – statický posudek Stavoprojekt Hradec Králové. Zde se mimo jiné píše o tom, že v přízemí jsou cihelné klenby a v části dřevěné trámové stropy, v patře jsou pak stropy dřevěné. Sklep je dvoupodlažní, přičemž je spodní patro tesané ve skále. Obvodové zdi jsou smíšené a cihelné. Krov je hambalkový (dvoje hambalky). Schody do patra jsou dřevěné. Jednalo se patrovou stavbu s mohutnou mansardovou střechou a barokní fasádou. Navazující křídla byla rovněž patrová se sedlovými střechami.

1978 – demolice objektu a následná výstavba nákupního střediska (OD Achát) s plochou střechou

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 92.

Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 92.

Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 19, 20, 24.

David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 228, 366.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 10.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 12, 177.

archivní plány a fotodokumentace

Plán na postavení nové pekárny v domě čí. 92 pro p. Vác. Resla v Turnově, Antonín Bernat, Turnov 1889.

Návrh na adaptaci pekařského krámu p. Hakena Turnov, Skálova 92, J. Kasal, Turnov 1928.

Návrh na vestavění prádelny pod kůlny stávající v domu č. p. 92 v Turnově pro pány manželé P. T. Hakenovi ve Skálově ulici, J. Kasal, Turnov nedat.

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 73, A-FT 79a+c, A-FT 80, A-FT 82, A-FT 84, A-FT 85, A-FT 90, A-FT 102, A-FT 153, A-FT 168, A-FT 169b, A-FT 179, A-FT 184, A-FT 299, A-FT 357, A-FT 365, A-FT 790, A-FT 791a+b, A-FT 800a, A-FT 846a, A-FT 909a, A-FT 911a, A-FT 989a, A-FT 991a, A-FT 1051, A-FT 1059.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ a urbanistickou koncepci je důležité zastavění objekty dle původní urbanistické koncepce města a v rozsahu a hmotovém řešení obvyklém v daném prostoru. Novostavba obchodního domu bohužel původní řešení s dvojicí parcel v nároží náměstí a Skálovy ulice zcela popírá. Také hmotovým a materiálovým řešením a celkovým vzhledem je objekt zásadně rušivým prvkem pro centrální část MPZ.

Původní domy patřily mezi nejcennější stavby na území města.

závady

- 1) celkově rušivé hmotové řešení objektu, půdorys a umístění stavby zcela narušuje urbanistickou situaci v centrální části MPZ
- 2) atypický tvar střechy s množstvím různých „patvarů“ střešních vikýřů
- 3) celkový vzhled objektu, který je zcela mimo kontext historické zástavby MPZ
- 4) podoba okenní výplně – plastové výplně s falešným dělením


doporučení/regulativy

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno nezvyšovat, a naopak případně redukovat a upravit (zkultivovat) stávající hmotové řešení objektu. Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků, vhodnějšího typu okenních výplní (bez falešného dělení, vhodnější jsou případně dřevěné nebo kovové výplně) apod.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 29. 4. 2016

Přílohy:

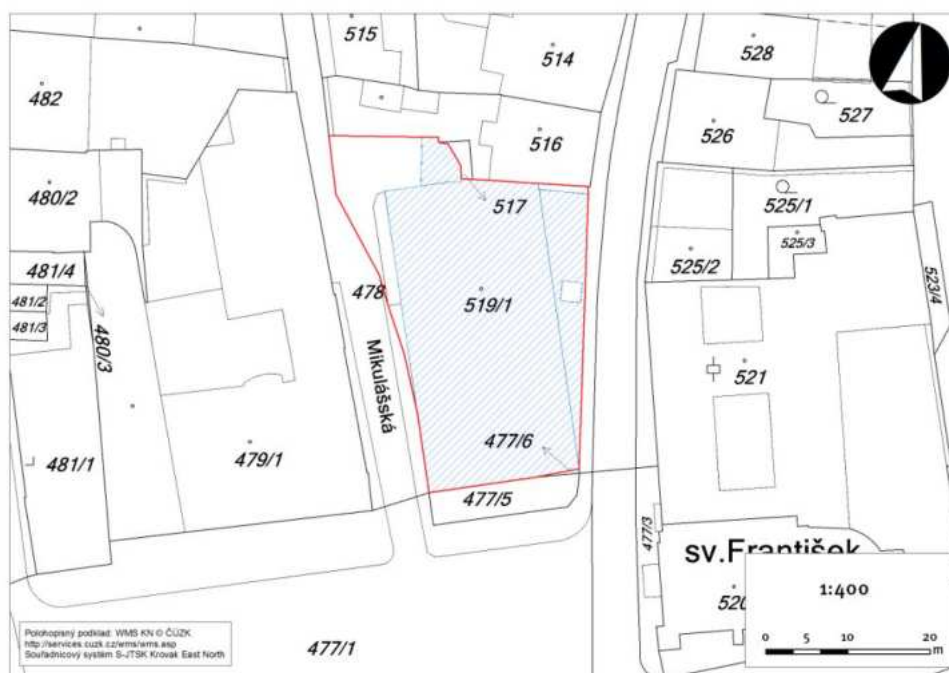

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

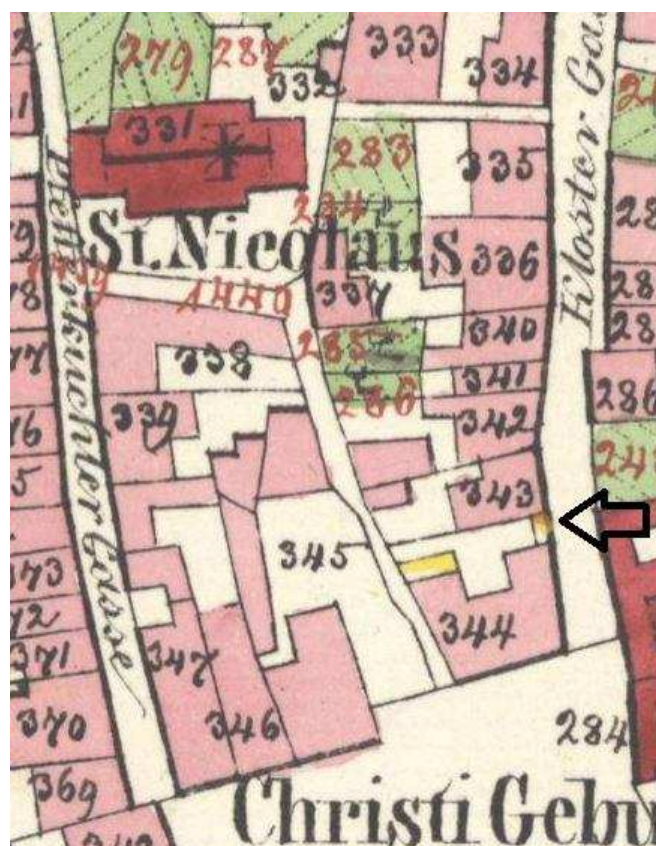


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.





Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.




Dům č. p. 92 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.

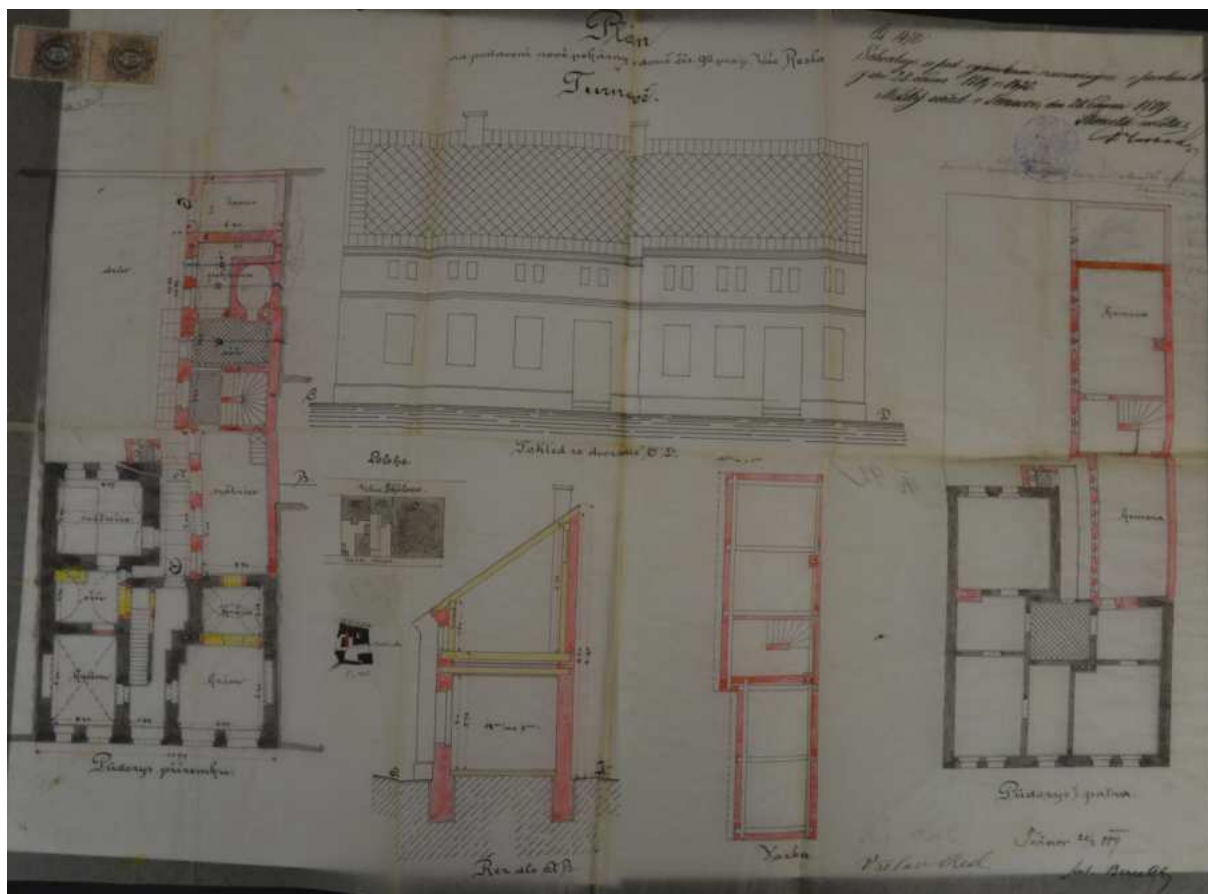


Plán ke stavbě nové pekárny v č. p. 92 z roku 1889, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

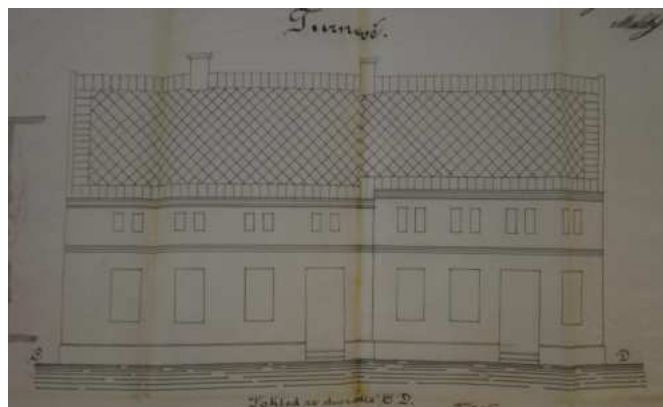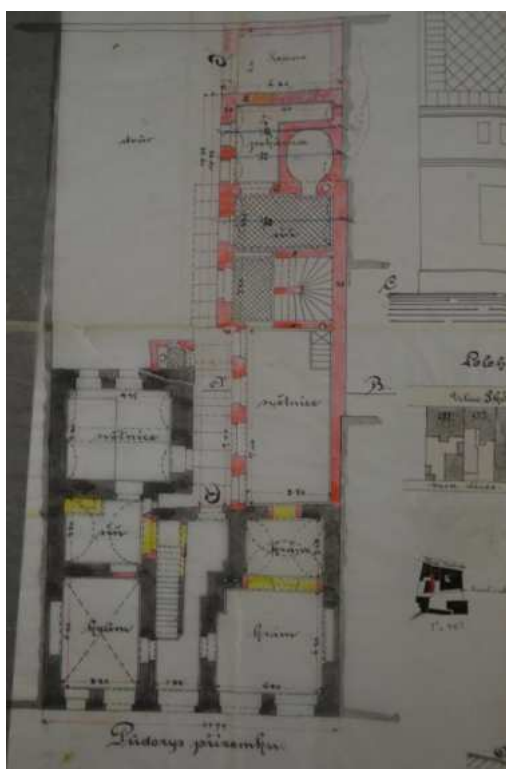


Plán ke stavbě nové pekárny v č. p. 92 z roku 1889, půdorys přízemí a pohled na průčelí, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

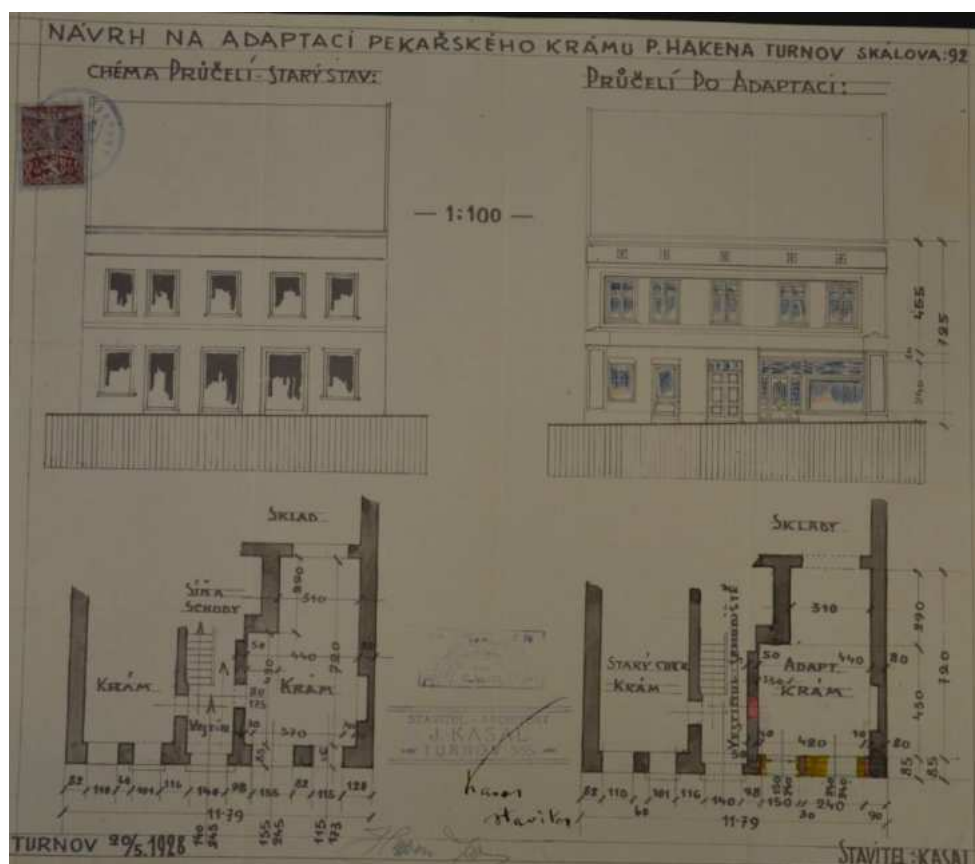

Adaptace pekařského krámu v č. p. 92 na plánu z roku 1928, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

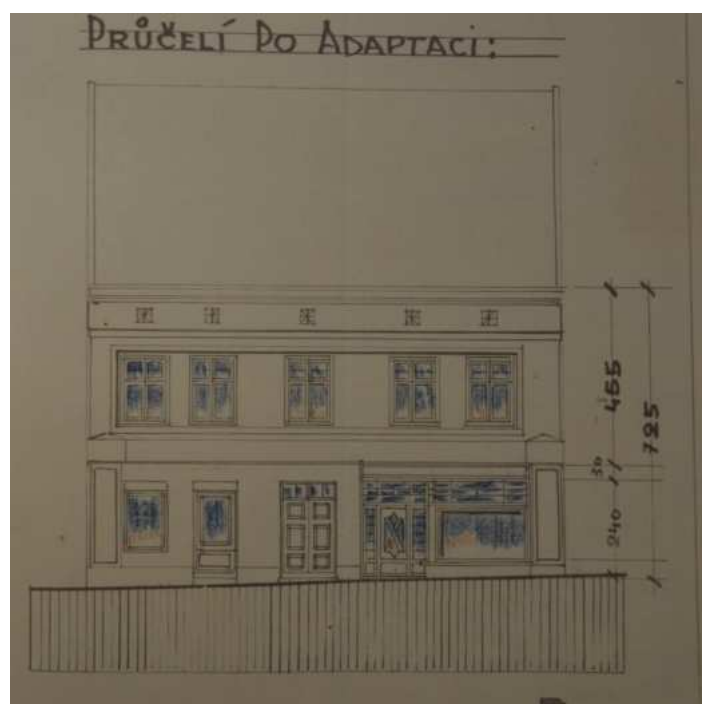

Adaptace pekařského krámu v č. p. 92 na plánu z roku 1928, průčelí, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

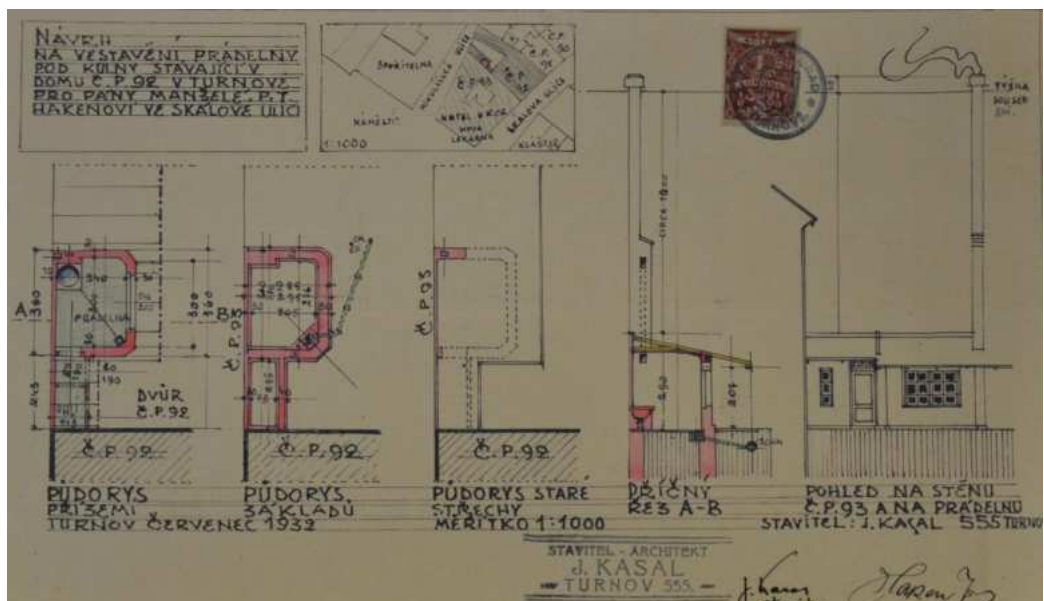

Vestavění prádelny do kůlny domu č. p. 92, nedatováno, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Dům č. p. 93 kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 85_2009-02).



Dům č. p. 92, zadní západní průčelí domu kolem roku 1900,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 357).



Průčelí domu č. p. 93 v roce 1944,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 179_2009-02).



Průčelí domu č. p. 92 (druhé zprava) v roce 1944.,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 179_2009-02).



Dům č. p. 93 mezi spořitelnou a klášterem kolem roku 1972,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 790).



Dům č. p. 92 kolem roku 1980, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 791 a).



Celkový pohled na jižní průčelí domu č. p. 92, foto IP 2013.



Dům č. p. 92, hlavní jižní průčelí, foto MK 2013.



Dům č. p. 92, boční východní průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 92, boční západní průčelí, foto IP 2013.

karta objektu		Katalogové číslo	0094
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov			
název objektu	spořitelna		
č. p./č. e.	94		
parcelní čísla	p. p. č. 479/1, 480/3		
lokalizace	nám. Českého Ráje		
GPS:	50°35'15.886"N, 15°9'25.539"E		
výčet objektů	spořitelna, přístavba na místě zaniklého č. p. 95		
rejstříkové číslo ÚSKP	31649/6-4711		
vlastník	Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4		
			
popis			
Pozemek dnešní spořitelny č. p. 94 se nachází v severní frontě náměstí Českého Ráje. Z východní strany je vymezen Mikulášskou ulicí. Ze západní strany přiléhá přístavba, umístěná na pozemku p. p. 479/1 po zdemolovaném domu č. p. 95. Čelní hrana objektu i přístavby směrem do náměstí jsou ustoupené oproti původní uliční čáře historické zástavby na této straně severní fronty. Spořitelna je třípodlažní stavba zhruba obdélného půdorysu, orientovaná delší stranou do náměstí. Střecha je vysoká valbová, okapově orientovaná, krytá měděným svitkovým plechem. Z hřebene vystupuje osmiboká věžička ukončená lucernou, bání a korouhví na vrcholu (také pokrytá měděným plechem). Další dvě věžičky s báními vystupují nad nárožními rizality. Fasáda je velmi bohatě členěná ve stylu „české“ novorenesance a secese. Přízemí a nárožní rizality jsou pokryty pásovou bosáží, dále jsou použity velmi zdobné okenní šambrány a vstupní ostění s římsami a reliéfní štukovou výzdobou. U bočních rizalitů jsou ve 2. a 3. NP umístěna balkónová tělesa. Nad okny a mezi nimi jsou rámce s malířskou výzdobou. Na konzolovitou korunní římsu dosedá vysoká atika se štíty členěnými pilastry, mušlemi a vázami. Pod středním štítem je na atice nápis „Státní spořitelna“. Okna v přízemí jsou provedena z lepených profilů s izolačním dvojsklem členěných na tři křídla ve spodní části i v segmentovém ukončení. Shodný typ oken v dalších podlažích je dělen na dolní otvíravá křídla (dovnitř) a horní ventilační křídla (svislé falešné dělení na různý počet tabulek). Nátěr oken je bílý. Na hlavní budovu navazuje podél Mikulášské ulice spojovací přístavba a za ní obdélná třípodlažní budova (na severní straně s přístavbou) s nízkou sedlovou střechou krytou asfaltovými pásy. Oproti hlavní budově má tento objekt pouze jednodušší členění fasády (zejména v rozsahu štukové výzdoby a malovaných rámců). Obě stavby jsou kontrastně odlišeny rozdílným barevným řešením (hlavní část starorůžová, zadní část sytý okr). Dvůr je částečně zastavěn v návaznosti na hlavní budovu přízemní přístavbou s plochou střechou. Západní přístavba je třípodlažní výrazně protáhlého obdélného půdorysu se čtvrtkruhovým ukončením u objektu č. p. 1425. Střecha má atypický zaoblený tvar s trojúhelnou plochou uprostřed a je pokrytá svitkovým plechem. Fasáda je provedená v kombinaci kamenného obkladu a měděných prvků (okna, vstupy, pás koruny zdiva).			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 94 (staré číslo 190), staré st. p. č. 345			
1605 – první zmínka o domě (dům Jana Kouřimského)			
18. června 1734 urozený a statečný vladyka, pan Václav Ignatius Mikš, hejtman na panství Skalském,			

Svijanském a Loukoveckém a nad Turnovem, koupil dům s příslušenstvím, s vinopalním měděným kotlem, kloboukem i ostatním nářadím vinopalním, v šenkovně s tabulemi, stolicemi i policemi od Jana Vörstra.

2. února 1786 František Baier, apotekář, najal v domě Rozkovcově č. 190 kvelb dole při zemi na levé straně, když se do domu vchází, nahoře dva pokoje do rynku, s komorou, kuchyní, kvelbem, na zad pokoj, na dvoře vinopalnu pro laboratoř, spilku v předním sklepě na šest let.

1735 – tentýž koupil sousední dům (východně v prostoru pozdějšího dvora a Mikulášské ulice) a připojil jej k č. p. 94

1843 – na mapách stabilního katastru rozložitý nespalný objekt na půdorysu písmene L, ve dvoře další dvě obdélné stavby

1903/4 – demolice původního objektu a následně do r. 1908 výstavba dnešní spořitelny (původní dům výrazově barokní, patrový s podloubím a mohutnou mansardovou střechou a čelní barokně prolamovanou atikou štítu, vlevo od hlavního průčelí v odsazené poloze brána s vjezdem do dvora)

1986 – 1992 – výměna střešní krytiny z pálených prejzů a bobrovek (drobný formát na věžičkách) za měděný plech

č. p. 95 (staré číslo 191), staré st. p. č. 346

1606 – první zmínka o domě (*dům někdy Matěje Žamberského ujal Simeon Střelecký*)

Ve druhé polovině 18. století byl stavebně upravován (mj. zřízení klenutého podloubí v průčelí).

1843 - na mapách stabilního katastru nespalný objekt výrazně obdélného půdorysu, při Jiráskově ulici stála hospodářská stavba (viz karta č. p. 1425)

1886 – stavební úpravy (mj. zazděno podloubí)

Ve čtyřicátých letech 20. století bylo konstatováno, že dům stojí na renesančním půdorysu a ve dvoře má zachovánu mimořádně cennou pozdně renesanční ložnici. Tyto závěry rozšířil a upravil dílčí průzkum z doby před a po demolici. Objekt v r. 1992 zapsán za kulturní památku (r. č. 5558), ta byla ale po demolici stavby v r. 1993 redukována pouze na cenné sklepy (od 16. do 1. pol. 19. stol.) a i ty byly odprohlášeny kvůli kolizi s novodobou přístavbou, vystavěnou v r. 1996.

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 94 + karta KP.

NPÚ, ÚOP v Liberci, znalecký posudek k č. p. 95, Novák, 1992, sign. JP286.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259 (zde složka k č. p. 95).

NPÚ, ÚOP v Liberci, historické plány (1906) – sign. Z 1841, projektová dokumentace rekonstrukce budovy (1973 a 1988) - sign. Z 1842 a Z 1844.

NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií – inv. č. 16759 (1969), 41727 (1974), 97495, 97496 (1986), 187723 (1992, vše NPÚ, ÚOP v Pardubicích), 31. 7. 2007 – V. Vrabec, 26. 9. 2009 – M. Čtveráček.

Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 94 a č. p. 95 (zaměřeni před demolicí – 1993).

Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 256, 366.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 10.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 12 - 16.

archivní plány a fotodokumentace

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 67a+b, A-FT 68, A-FT 73, A-FT 77, A-FT 78, A-FT 79a+c, A-FT 80, A-FT 83, A-FT 84, A-FT 85, A-FT 87, A-FT 88, A-FT 89, A-FT 90, A-FT 91, A-FT 94a+b, A-FT 100,

A-FT 102, A-FT 107, A-FT 166a+b, A-FT 167, A-FT 168, A-FT 169a+b, A-FT 170, A-FT 171, A-FT 172, A-FT 173, A-FT 174, A-FT 175a+b, A-FT 176, A-FT 299, A-FT 789, A-FT 790, A-FT 800a, A-FT 908a, A-FT 909a, A-FT 910a, A-FT 1059.

průzkumy

Slavík, J. – Navrátil, I.: Turnov, sklepy domu čp. 95. Stavebně historický průzkum, nepublikovaný strojopis, Týniště nad Orlicí, 1995, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. SHP 214.

Dům čp. 95. Zaměření stávajícího stavu, fotodokumentace, nepublikovaný strojopis, 1991 - 94, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1851.

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259 (zde složka k č. p. 95).

Fotodokumentace zaniklého domu č. p. 95 viz NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií – inv. č. 9806 - 9831 (září 1995), 179976, 179977, 190007 - 190038 (červen – srpen 1993, vše NPÚ, ÚOP v Pardubicích).

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové provedení, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely (vyjma zastavění části původního dvora). I přesto, že se jedná o architektonicky velmi cennou stavbu, je její předimenzované hmotové řešení pro celek MPZ spíše rušivé. Přístavbu na místě mimořádně cenného domu č. p. 95 hodnotíme jako neutrální v kontextu stavby spořitelny (tj. hmotově a výškově nebylo nutno zachovat původní hladinu zástavby).

Předmětem ochrany u původního objektu spořitelny je hmotové, konstrukční a materiálové řešení, rozsah zastavění parcely (vyjma zastavění části původního dvora), stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Detailnější určení hodnotných konstrukcí a prvků je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby.

závady

- 1) z urbanistického hlediska je spořitelna i dostavba rušivým prvkem pro celek MPZ a danou část s převládající dvoupodlažní zástavbou, rušivým detailem je odsazení uliční čáry oproti původní městské parcelaci západní části severní fronty náměstí
- 2) výrazný kontrast mezi fasádou hlavní budovy a dvorního objektu
- 3) podoba okenních výplní – velmi nepovedená dřevěná okna z lepených profilů s izolačním dvojsklem, ploché profily, výzdobné prvky působí příliš masivně, tlakově stříkaný nátěr (plocha splynutá tak, že působí dojmem plastového materiálu), typ zasklení, použité detaily – zejména masivní okapnice
- 4) přístavba rušící původní fasádu objektů ve dvoře

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat u objektu původní spořitelny stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení, rozsah zastavění parcely (vyjma zastavění části původního dvora), podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je žádoucí použít původní historický typy krytin – v daném případě pálené tašky - prejzy a drobný formát bobrovek. Žádoucí je zachování a případné obnovení původního historizujícího novorenesančního členění fasády včetně veškerých prvků štukové a malířské výzdoby. V případě obnovy oken je nezbytné obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu (tj. s jednoduchým zasklením a tradičním truhlářským zpracováním, samozřejmostí jsou vhodnější detaily a typ nátěru). Práce na obnově umělecko-řemeslných detailů mohou provádět pouze osoby s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR.

U novodobé přístavby jsou možné stavební úpravy včetně případného snížení hmoty objektu, je však nutno zachovat neutrální výraz nerušící celek MPZ použitím nevhodných materiálů (např. u střešní krytiny či fasády) nebo nevhodné kontrastní barevnosti.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 29. 4. 2016


Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

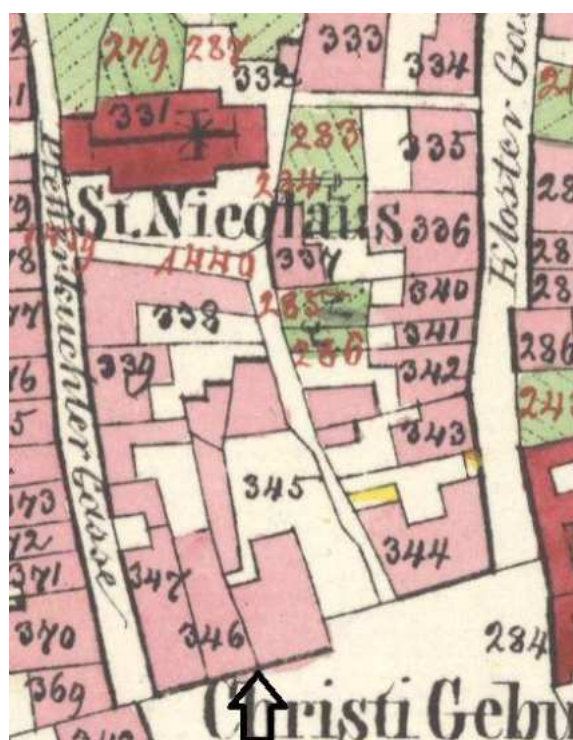


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.

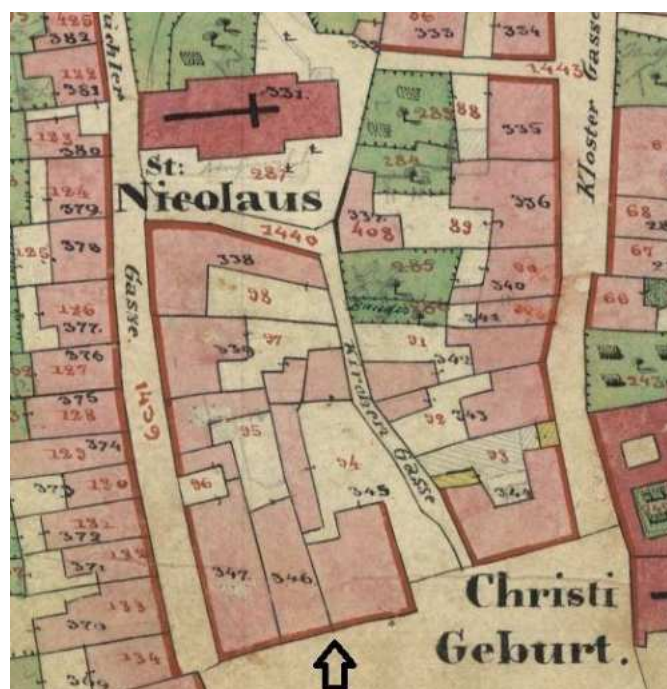


Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.





Dům č. p. 94 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.

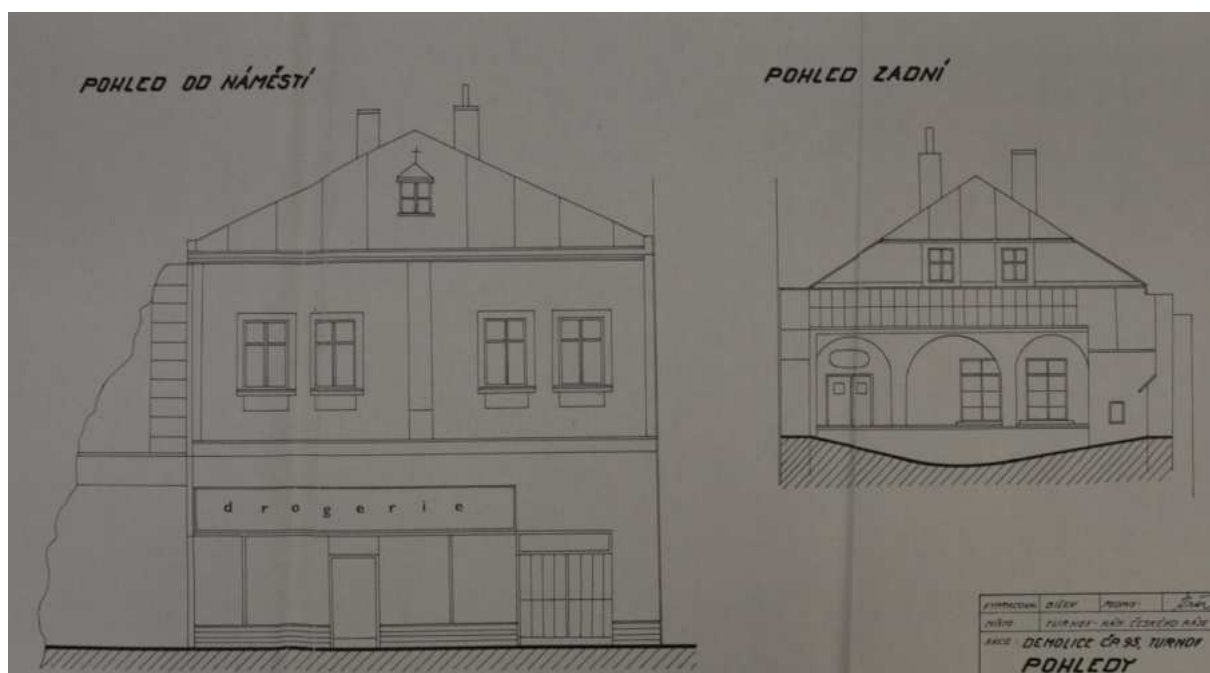


Pohledy na dům č. p. 95 na plánech z roku 1993, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

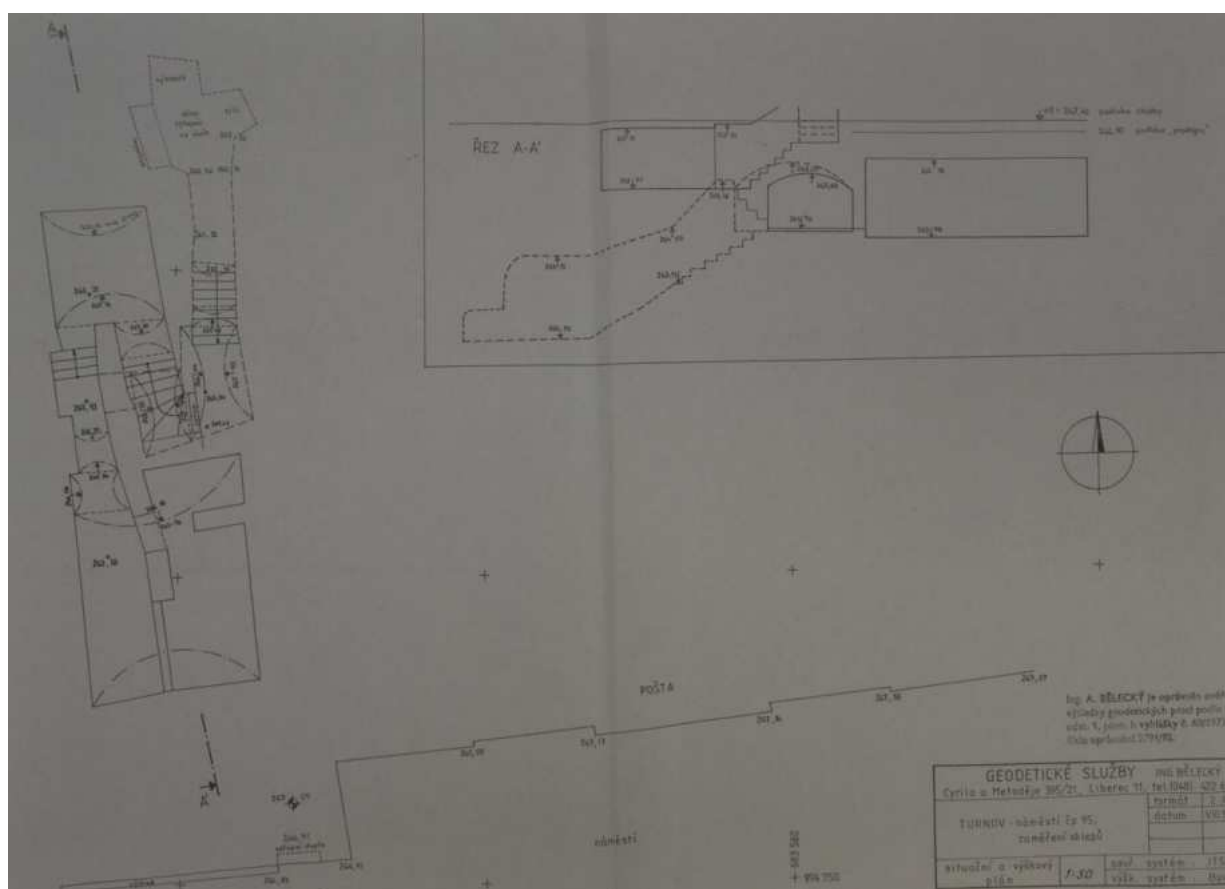


Sklepy domu č. p. 95 na plánech z roku 1993, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

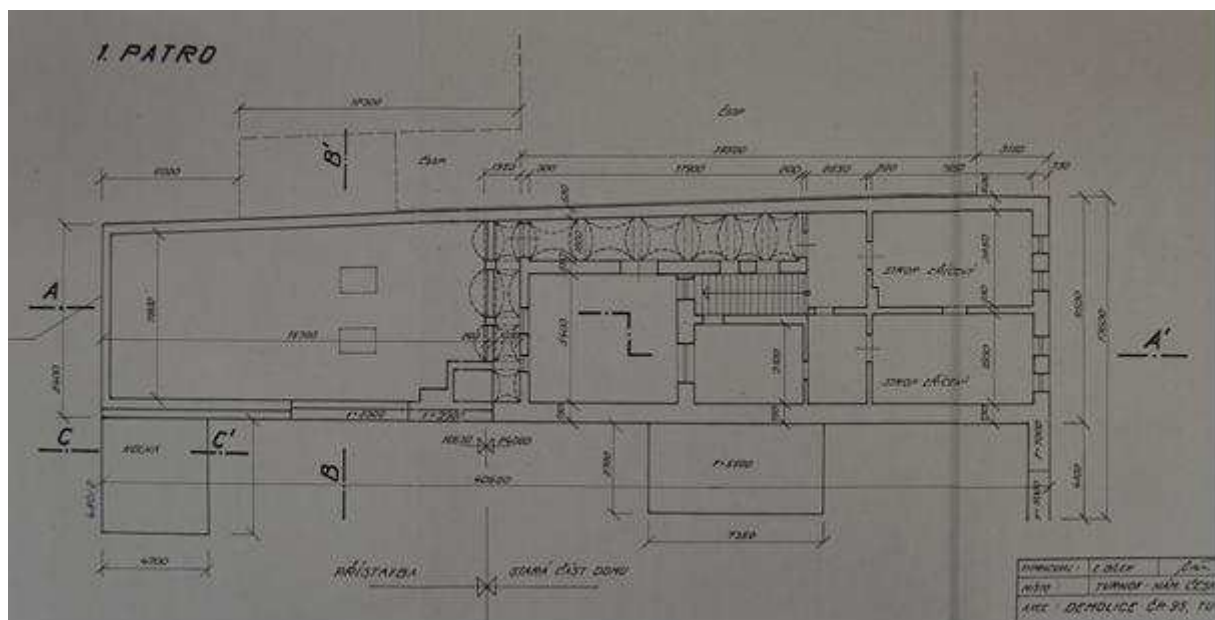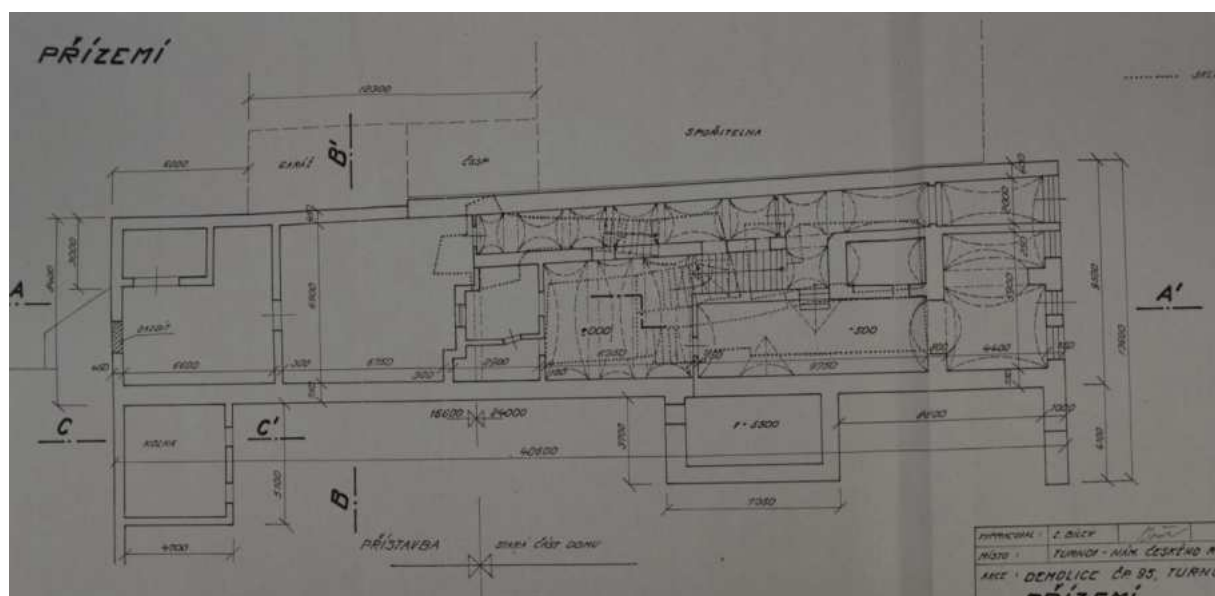




Přízemí a patro domu č. p. 95 na plánech z roku 1993, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

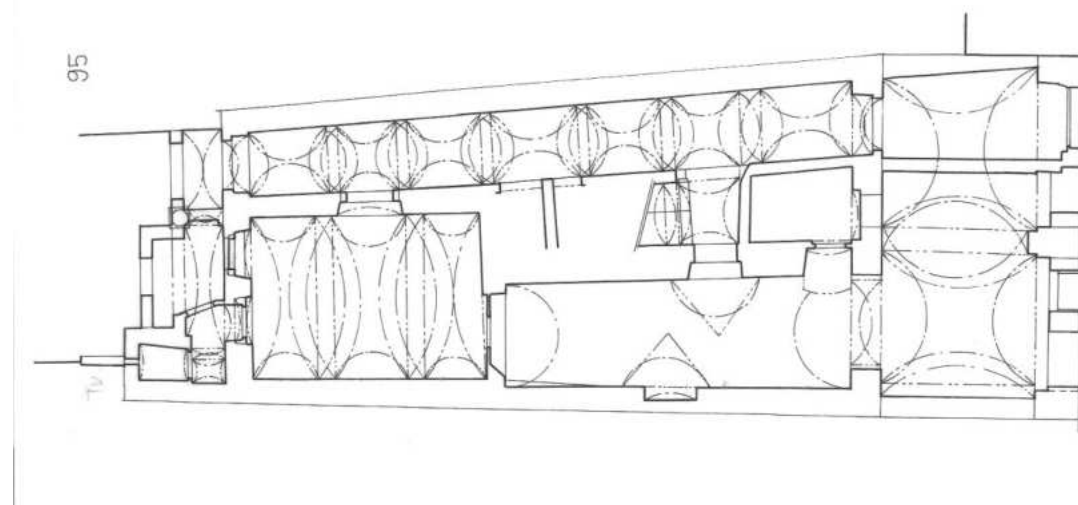

Půdorys přízemí domu dle Slavík (1992).

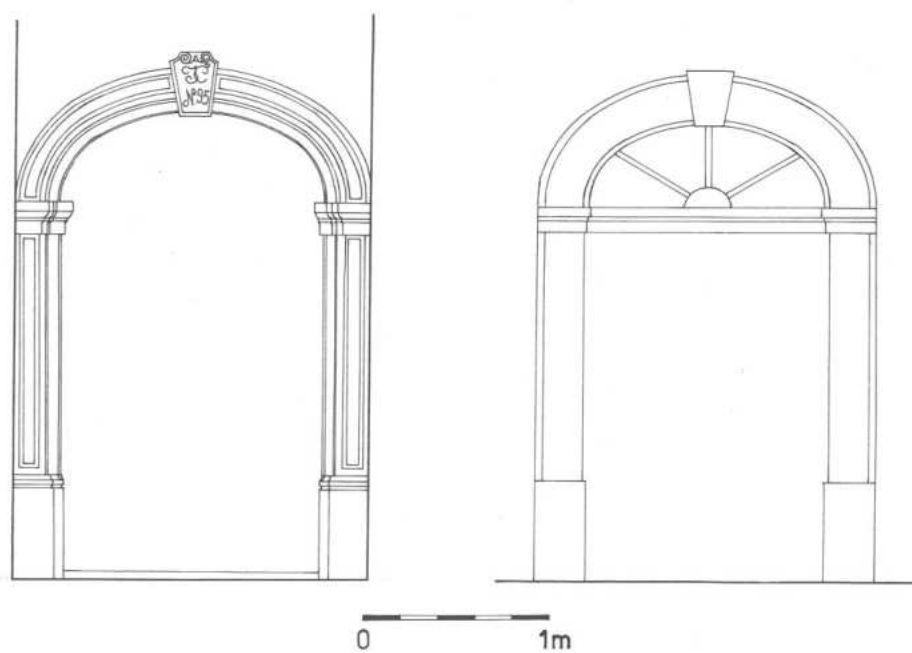

Portály domu dle Slavík (1992).

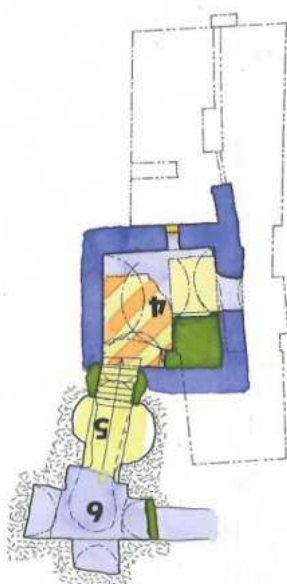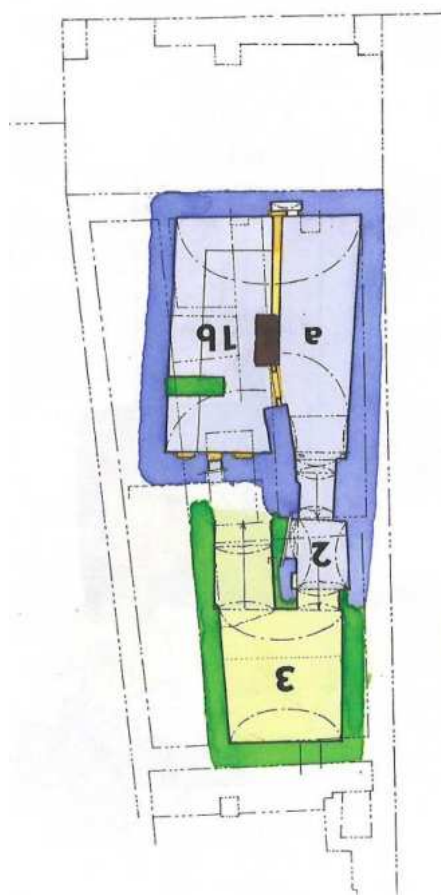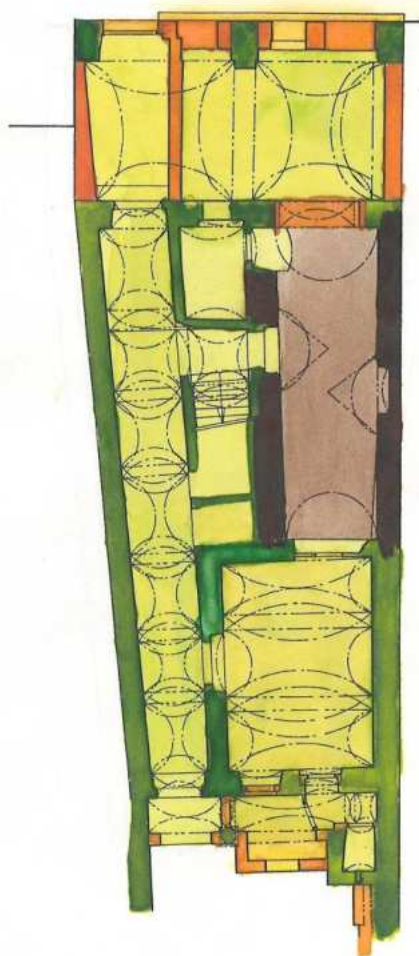

Půdorys přízemí a dvou úrovní suterénu domu č. p. 95
dle stavebně historického průzkumu (Slavík – Navrátil 1995).



Domy č. p. 94, 95, 96 (zleva) kolem roku 1870, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 67a_2009-02).



Domy č. p. 96, 95, 94 (zleva) kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 100).



Starší dům č. p. 94 kolem roku 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 89_2009-02).



Dům č. p. 94 kolem roku 1905, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 166a_2009-02).



Stavba spořitelny, nového č. p. 94 v roce 1906,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 168_2009-02).



Stavba spořitelny, nového č. p. 94 v roce 1907,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 170_2009-02).



Dům č. p. 95 (druhý zleva) a spořitelna č. p. 94 (třetí zleva) po roce 1908,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 800 a).



Dům č. p. 95 a 94, spořitelna kolem roku 1972,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 790).



Domy č. p. 96 a 95 (druhý zleva) před rokem 1992, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 789).



Dům č. p. 95 mezi spořitelnou č. p. 94 a demolovaným domem č. p. 96 v letech 1992-1993, inv. č. 187723, archiv NPÚ UOP v Liberci.



Dům č. p. 94, hlavní jižní průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 94, detail fasády horních podlaží u hlavního jižního průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 94, detail fasády podlaží a vstupu u hlavního jižního průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 94, přístavba spořitelny na místě č. p. 95, foto IP 2013.


karta objektu		Katalogové číslo	0096
Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov			
název objektu	zaniklý dům		
č. p./č. e.	96		
parcelní čísla	p. p. č. 481/1, 481/2, 481/3, 481/4		
lokalizace	nám. Českého Ráje, nároží do Jiráskovy ulice		
GPS:	50°35'15.528"N, 15°9'24.400"E		
výčet objektů	parkoviště		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	AGBA, v. o. s., Vesecko 488, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek po zaniklém domu č. p. 96 se nachází v nároží náměstí Českého Ráje a Jiráskovy ulice. Plocha dnes slouží jako parkoviště. Je vymezena kovovým zábradlím, povrch je vydlážděn žulovou dlažbou. Od náměstí je oddělena dvojicí vzrostlých stromů.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 96 (staré číslo 192), staré st. p. č. 347 1606/1608 – první zmínka o domě (<i>dům Jana Šaška, soukeníka</i>), nejstarší konstrukce byly datovány do doby kolem r. 1600 (renesanční klenby v přízemí včetně druhotně zazděného podloubí, dvorní portál starší goticko-renesanční – dle fotografií z doby demolice s tordovaným prutem) 1843 – mapami stabilního katastru je dům zachycen jako nespalný, na výrazně protáhlém obdélném půdorysu, na zadní dvorní průčelí navazovala drobná přístavba a na ní dále zřejmě hospodářská stavba na půdorysu písmene L (dohromady zde tvořily malý dvorek) 1890 – stavebně upraven (mj. zazděno podloubí, upravena fasáda), předchozí stav zachycen dobovými fotografiemi – střecha valbová krytá dřevěným šindelem, jeden rozložitý oblouk podloubí se segmentovým tvarem, fasáda členěná velmi jednoduchým způsobem (při přestavbě upraveno novorenesančně, tvar střechy změněn na nízkou falešnou mansardu) 1932 – nová garáž a sklad pro Hospodářské družstvo v Turnově 1941 – nové kanceláře ve dvoře pro Hospodářské družstvo v Turnově 1967 – propadnutí části stropů 1970 – nová garáž 1985 – průzkum konstatuje havarijní stav (mj. se zde píše o tom, že v přízemí jsou cihelné křížové klenby a trámové stropy, zdivo je smíšené a schody do patra jsou kamenné) 1992-1993 - demolice			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 96. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259. NPÚ, ÚOP v Liberci, fotobírka –, inv. č. 181365, 181366 (leden 1992, J. Slavík, NPÚ, ÚOP v Pardubicích) a 187725 (červenec 1992, M. Kryštof, NPÚ, ÚOP v Pardubicích).			

Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 96. Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 23, 24, 26, 28. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 256, 366. Slavík, J.: Příspěvek ke stavební podobě turnovských domů, Z Českého Ráje a Podkrkonoší 5, 1992, s. 167 – 169. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 10. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 16 - 18.	
archivní plány a fotodokumentace	
Nákres k přestavbě domu pana Viléma Fallina, Karel Knop, Turnov 1890. Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 67a+b, A-FT 68, A-FT 77, A-FT 78, A-FT 90, A-FT 91, A-FT 100, A-FT 102, A-FT 107, A-FT 168, A-FT 789, A-FT 800a, A-FT 908a, A-FT 909a.	
průzkumy	
Slavík, J.: Náleзовá zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.	
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany	
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Celek MPZ a urbanistická struktura dané části města jsou u daného pozemku narušeny chybějící zástavbou, navíc v centrální části města a pohledově velmi exponované poloze.	
závady	
1) narušení urbanistického celku absencí zástavby, navíc v centrální části města a pohledově velmi exponované poloze 2) zdemolovaný mimořádně hodnotný dům	
doporučení/regulativy	
Pro celek MPZ a urbanistickou strukturu města je důležité zastavění parcely domem v rozsahu a hmotovém řešení obvyklém pro daný prostor. Ideálním řešením by tedy bylo opětovné zastavění pozemku, domem, který by hmotově a půdorysnou stopu odpovídal zničené stavbě. U případné novostavby je též možné akceptovat soudobé architektonické řešení, které bude vhodným způsobem reagovat na danou specifickou, urbanistickou – architektonickou situaci (nárožní dům v zástavbě objektů o různých počtech podlaží).	
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina	datum: 29. 4. 2016


Přílohy:




Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

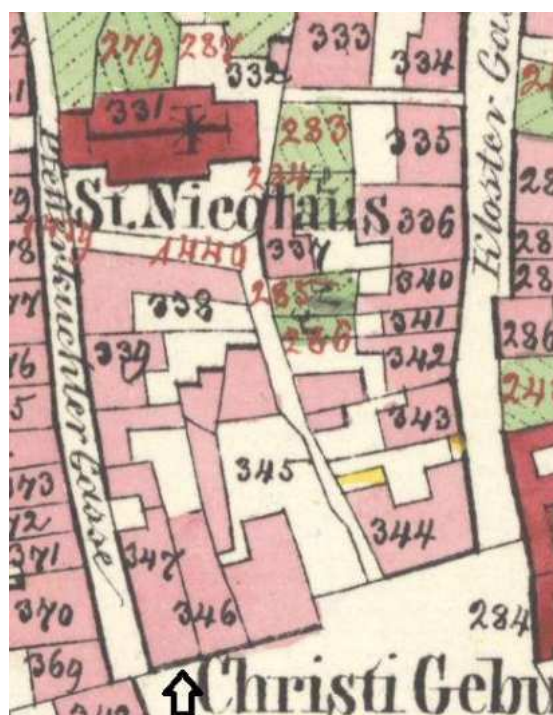


Výřez císařského otisku Stabílního katastru 1843.

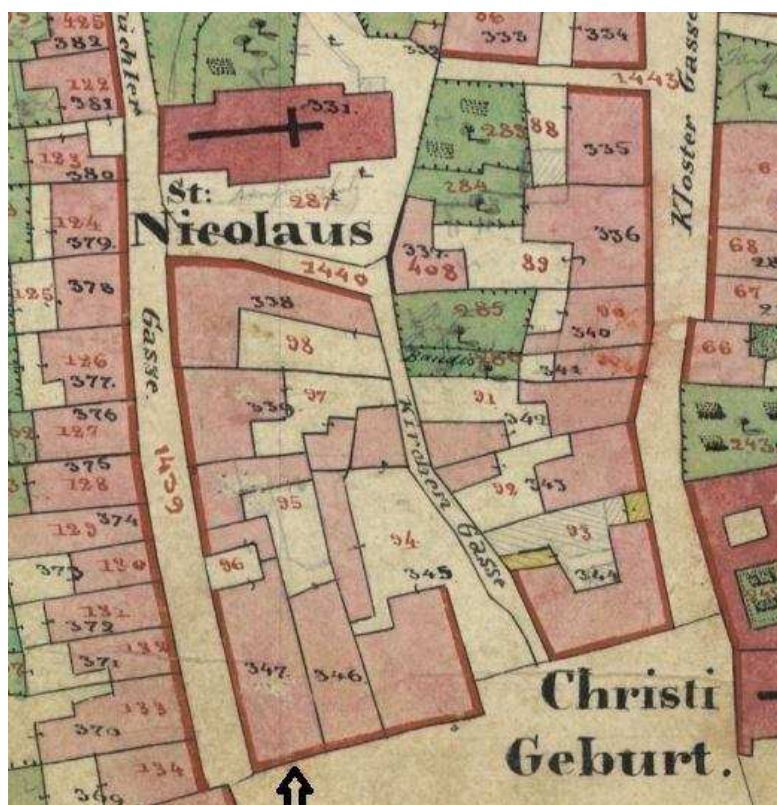


Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.

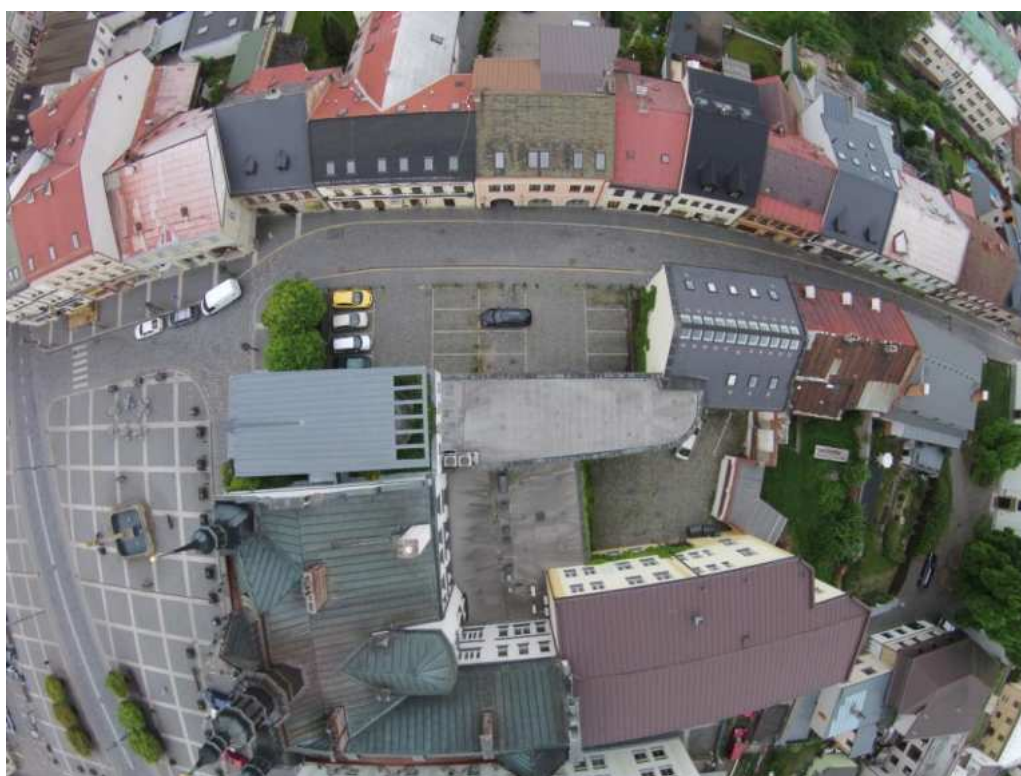


Zbořeniště domu č. p. 96 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.

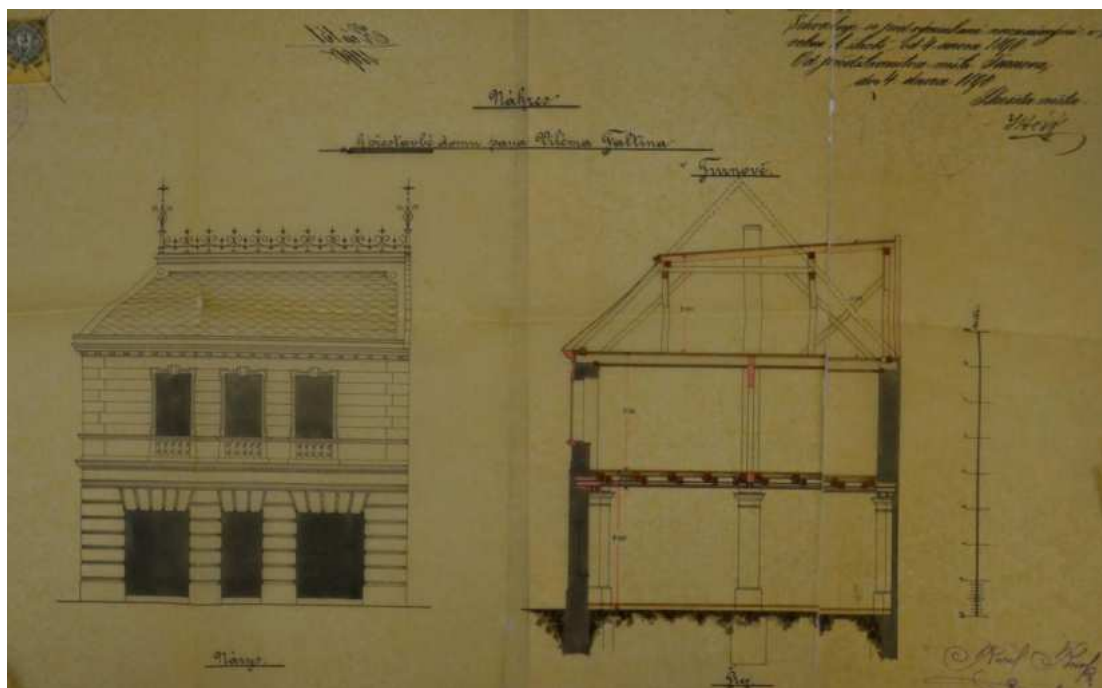


Plány k přestavbě domu č. p. 96 z roku 1889, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

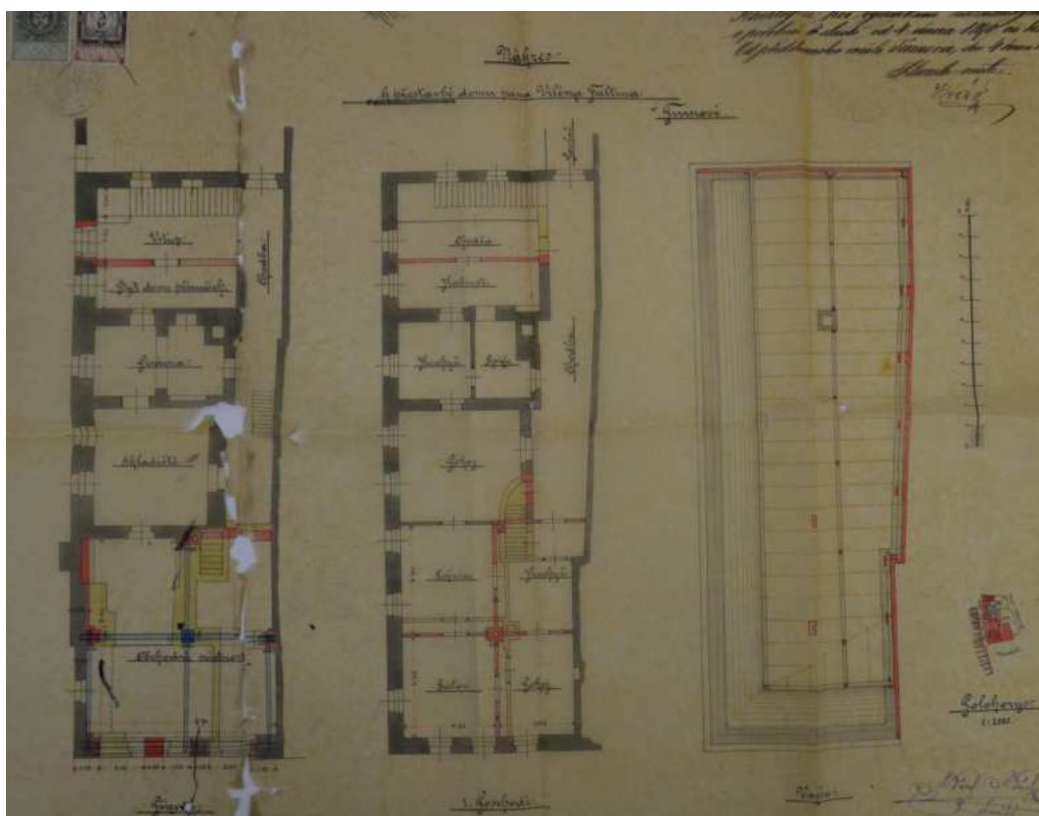


Plány k přestavbě domu č. p. 96 z roku 1889, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

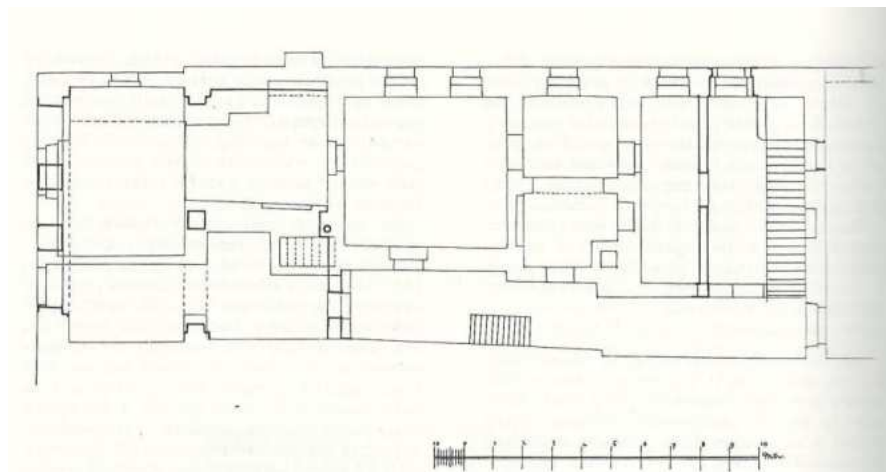


Půdorys přízemí po adaptaci roku 1890 dle Slavík (1992).

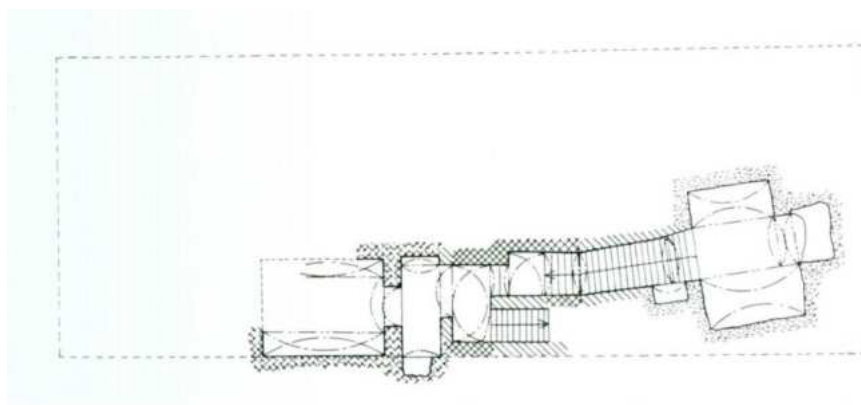

Půdorys suterénu dle Slavík (1992).

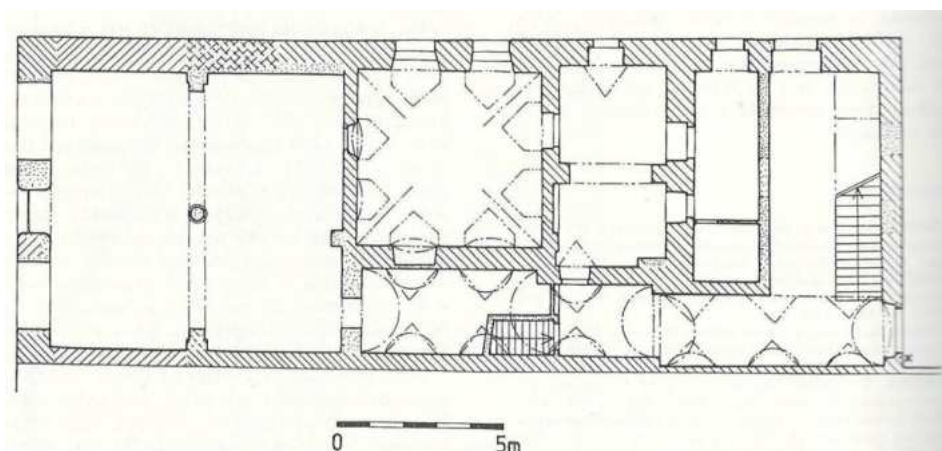

Půdorys přízemí se stavebně historickou analýzou dle Slavík (1992).

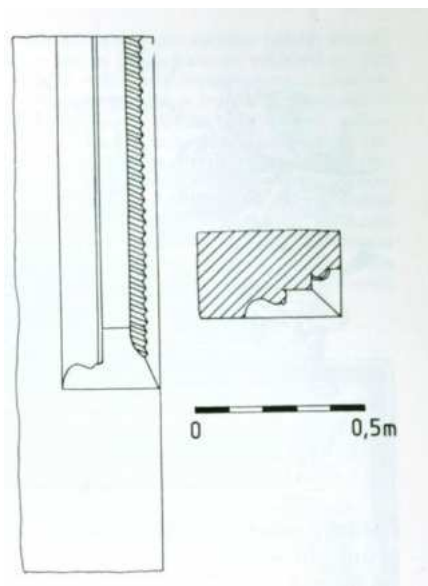

Architektonický článek dvorního vstupu druhotně osazený dle Slavík (1992).



Domy č. p. 94, 95, 96 (zleva) kolem roku 1870, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 67a_2009-02).



Dům č. p. 96 (vlevo) a dům č. p. 95 v roce 1944,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 908 a).



Domy č. p. 96 a 95 (druhý zleva) před rokem 1992, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 789).



Demolice objektu č. p. 96 v letech 1992 – 1993 a relikv renesančního architektonického článku,
(archiv NPU ÚOP v Liberci., inv. č. 187725 a 181365).



Nezastavěná parcela po zdemolovaném domě č. p. 96, foto IP 2013.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0097
název objektu	dům		
č. p./č. e.	97		
parcelní čísla	p. p. č. 482		
lokalizace	Jiráskova ulice		
GPS:	50°35'17.193"N, 15°9'23.973"E		
výčet objektů	dům, doplňková stavba		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Ing. Jiří Fuk, bytem Soborská 1340/28, Dejvice, 160 00 Praha; Ing. Josef Fuk, bytem Jiráskova 97, 511 01 Turnov; Jaroslava Janíčková, bytem Samota 48, 252 26 Kosoř		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici, v západní frontě domů. Pozemek je na východní straně ukončen Mikulášskou ulicí. Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. K hlavní části objektu ve směru ze dvora přiléhá obedněná pavlač, ukončená zděným záchodem při jižní ohradní zdi dvora. Střecha objektu je kryta svitkovým pozinkovým plechem. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou v úrovni nad střechou omítnuté. Směrem do ulice jsou ve střechě osazeny tři sedlové vikýře (pobité červeným plechem, krytina z šedé lepenky, okenní výplň dvoukřídlá bez dělení). Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky uličního průčelí jsou vápenné hladké, jednoduše architektonicky členěné v novorenesančním stylu (lizénový rámeček, korunní a mezipatrová římsa, okenní šambrány s nadokenními římsami a výraznými parapetními deskami, ostění vstupů s profilací). Ve dvorním průčelí je omítka opadaná až na zdivo (smíšené). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojité okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla (spodní cca dvoutřetinová křídla jsou dále vodorovně dělená na dvě tabulky). Nátěr oken je krycí bílý. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové, osazené do profilovaného pískovcového portálu (stejným způsobem jsou řešeny také vedlejší „krámské“ dveře). Dveře jsou bohatě členěná řezbami u výplní kazet a doplněny kovovými doplňky (klika, tepaný štítek). Barevnost dveří je v červenohnědém odstínu. Na dvoře stojí při hranicích pozemku spořitelny č. p. 94 dvoukřídlá bedněná přístavba s pultovou střechou			

krytou lepenkou. Dvůr je obklopen vysokou ohradní zdí (část omítaná, větší část z režného pískovcového a smíšeného zdiva). Při Mikulášské ulici stojí brány se segmentově ukončeným záklenkem vjezdu (vrata provizorní dřevěná z prken).

dějiny objektu/stavební vývoj

č. p. 97 (staré číslo 193), staré st. p. č. 339

1608 – první zmínka o domě (*Bartoň Menšík, pekař*)

1707 – zničen požárem

1724 - 1759 – znovu postaven s využitím starších sklepů (údajně z 16. století)

1843 – na mapách stabilního katastru má nespalný dům půdorys písmene L, složený z obdélné části při ulici a dvorního křídla při hranici s pozemkem sousedního domu č. p. 98

Ve druhé polovině 19. století upravována fasáda.

1975 – oprava fasády

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 97.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259.

Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 97.

Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 24.

David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 256, 366.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 10.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 178 - 179.

archivní plány a fotodokumentace

Nejsou známy.

průzkumy

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy) a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Pro vzhled stavby je určující historizující etapa z 2. poloviny 19. století (v jádru stavby se předpokládají starší konstrukce z 16.–18. století). Dům je zachován ve velmi autentické podobě a je vhodný (po podrobnějším průzkumu) k případnému zapsání za kulturní památku.

Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interier). Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky historizující zástavby velmi důležité.

závady

1) špatný stavebně technický stav objektu a dlouhodobá neúdržba

doporučení/regulativy


K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky historizující zástavby se staršími základy velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony (vhodnějšího šedočerného odstínu) nebo přírodní břidlici (jako spíše provizorní typ jsou vhodné i falcované tabule pozinkovaného plechu nebo nečleněné pásy šedočerné lepenky). Žádoucí je zachování a případné obnovení původního historizujícího novorenesančního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy oken preferujeme zachování stávajících dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou (výměny u prokazatelně zcela poškozených částí formou přesných materiálových a truhlářsky provedených kopií). Totéž platí pro dvevní výplně.

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina**datum:** 29. 4. 2016


Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

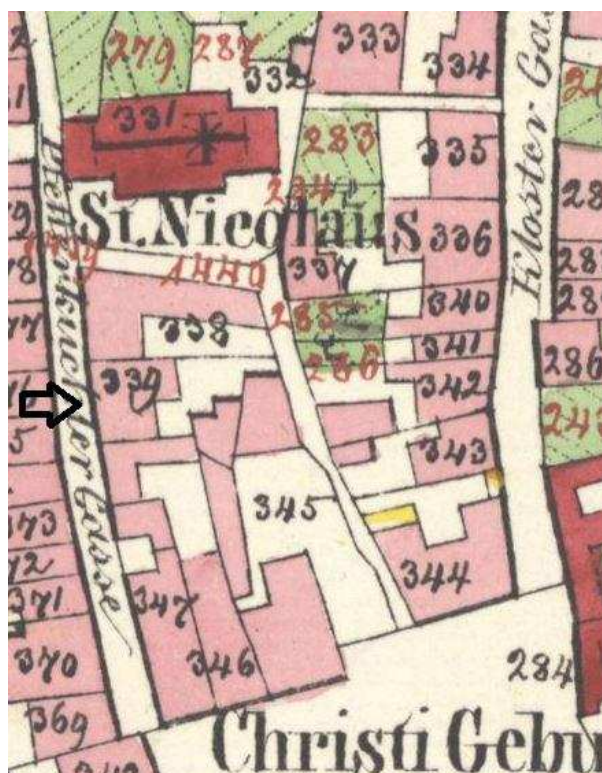


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.

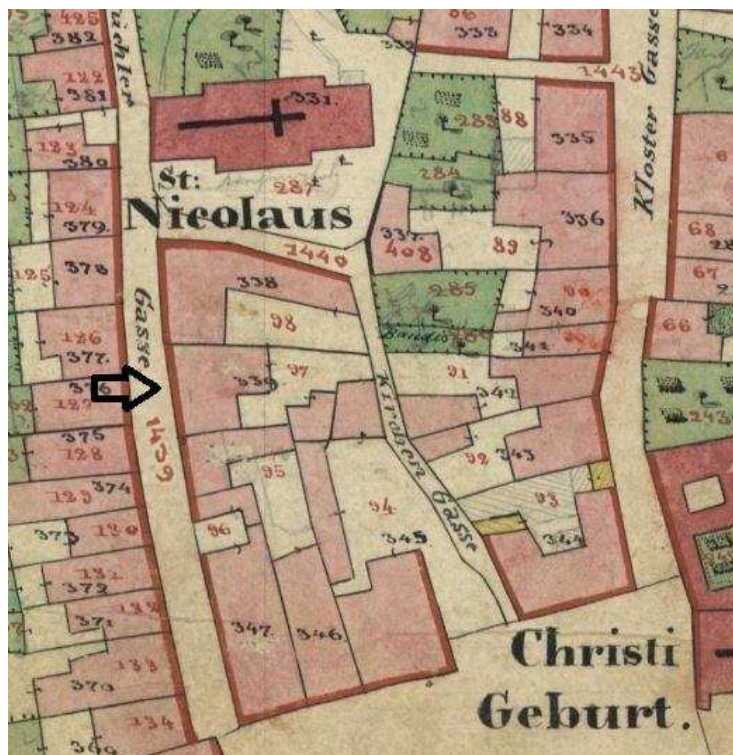

Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 97 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.

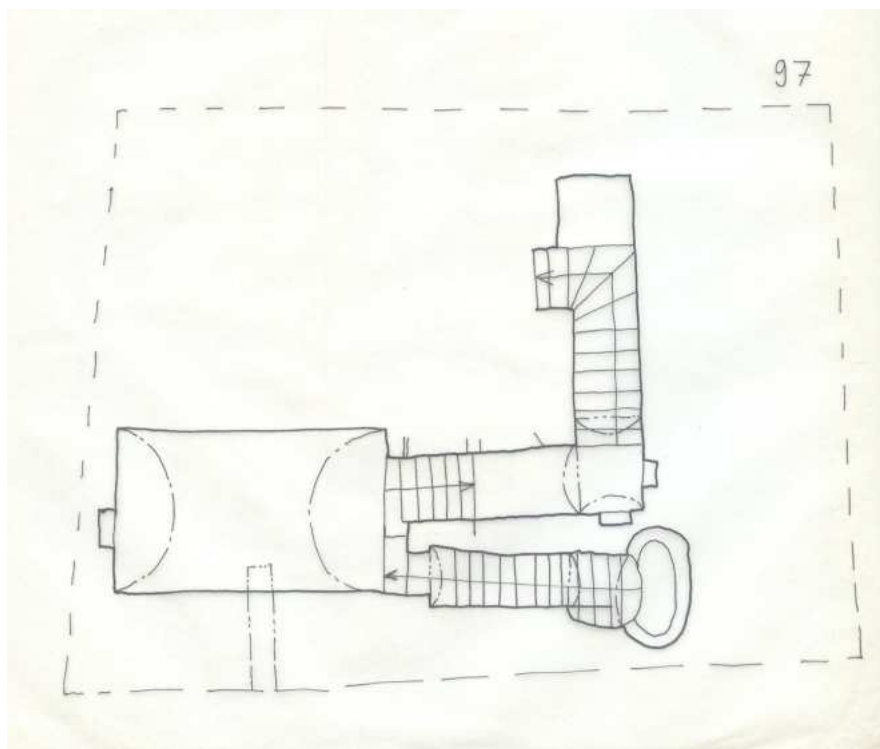

Půdorys suterénu domu dle J. Slavíka (1992).



Dům č. p. 97, hlavní západní průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 97, hlavní západní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.



Dům č. p. 97, hlavní západní průčelí, detail portálů a dveří, foto IP 2013.



Dům č. p. 97, hlavní západní průčelí, oken v patře, foto IP 2013.



Dům č. p. 97, zadní východní průčelí (uprostřed), foto IP 2013.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0098
název objektu	dům		
č. p./č. e.	98		
parcelní čísla	p. p. č. 483		
lokalizace	Jiráskova ulice		
GPS:	50°35'17.693"N, 15°9'23.951"E		
výčet objektů	dům, dvorní objekty		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Iva Bernardová, bytem Jiráskova 98, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů a ze severu je ohraničen kostelními schody a Mikulášským náměstím a na východní straně Mikulášskou ulicí. Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená vysokou mansardovou střechou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem šedého odstínu (šestiúhelníky). Klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu. Komínové hlavy jsou v úrovni nad střechou provedeny nově, z režných pálených cihel. Do spodní úrovně mansardy jsou zapuštěna okna (tři v podélných průčelích, dvě směrem ke kostelním schodům). Obvodové stěnové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové hladké (ze staršího klasicistního členění je zachován poškozený pískovcový sokl, korunní římsa, bohatě profilovaný kamenný vstupní portál se segmentovým ukončením a klenákem na vrcholu - zde vysekáno číslo popisné „98“, plochá mezipatrová římsa). Na všech průčelích jsou zcela nelogicky části pískovcového zdiva ponechány bez omítky. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny buď jako dvojité okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na dvě otevíravá křídla nebo jako dvojité okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otevíravou a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí (pod částí oken jsou zachovány starší kamenné parapety). V severním průčelí domu jsou v 1. NP okenní výplně nahrazeny skleněnými tvárnicemi luxfer. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové s vrchním nadsvětlíkem, osazené do kamenného portálu (nátěry sejmuty až na dřevo). V uličním průčelí jsou druhotně zřízena garážová vrata (dřevěná palubková). Dvůr za domem je vymezen ohradní zdí (převážně pískovcové kvádry). Podél jižního obvodu je v odstupu od domu umístěna bedněná kolna s pultovou střechou. Další omítaná přístavba navazuje přímo na dům na severní straně (dále k východu jsou z ní zřejmě jen základy).			

dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 98 (staré číslo 194), staré st. p. č. 338 1611 – první zmínka o domě (<i>Havel Salus, pekař, koupil dům vedle Bartoloměje Menšíka a naproti kostelu od Mikuláše Mejtského</i>) Přestavován na počátku 19. století (z této doby mj. portál). 1843 – mapami stabilního katastru zachycen nespalný dům obdélného půdorysu rozšířen o dlouhou přístavbu podél severní hranice dvora až po Mikulášskou ulici 1935 – stavebně upravován Ve čtyřicátých letech 20. století byly v přízemí domu identifikovány klenby z rozhraní 16. a 17. století („<i>bohaté nepravidelné</i>“) a také „<i>staré sklepy</i>“. 1942 – zbourání dvorního přízemního křídla 1970 – zřízení garáže v domě 1998 – nepovolená výměna střešní krytiny (eternitové šablony za asfaltový šindel), ve střešním plášti umístěna zapuštěná okna (původní vikýř zrušen) 2000 - oprava fasády (realizace stávající omítky, z architektonického členění zmizely obloukové okenní šambrány)
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 98. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259. Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 98. Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 24. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 257, 366. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 11. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 179 – 180, obrazová příloha VIII.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 544.
průzkumy
Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy) a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Pro vzhled stavby je určující klasicistní etapa z přelomu 18. a 19. století, bohužel narušená utilitárními úpravami z průběhu 2. poloviny 20. století. Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky klasicistní zástavby velmi důležité.
závady
1) výrazně narušená fasáda, nevhodný typ vápenocementové omítky („tvrdá“, zřejmě s velkým obsahem

cementu, chybí nátěr), chybí architektonické členění, zejména obloukové okenní šambrány, korunní římsa je opravena velmi neodborně (profilace zkomolena, místy nečitelná), naprosto nelogicky odhalené partie zdiva – zdivo poničené přesekáním, přebroušený vstupní portál

2) zásadně narušený střešní plášť, v rámci MPZ velmi rušivý – použitý typ střešní krytiny (včetně barevnosti), umístění velmi rušivých zapuštěných oken ve spodní části mansardy

3) podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily (u některých oken použita nedělená křídla), nevhodný tmavě hnědý nátěr, luxferové výplně

4) plot vzhledu palisády (plaňky na sraz, předimenzovaná výška)


doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky klasicistní zástavby se starším jádrem velmi důležité. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici (stávající krytina je velmi rušivá). Žádoucí je zachování a obnovení původního klasicistního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, doplnění chybějících okenních šambrán, odborná oprava korunní římsy). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (tj. včetně posunutí venkovních křídel do líce fasády, úpravy konstrukce a členění oken a odstranění luxferových výplní). U vstupních dveří je vhodná jejich obnova, v případě dožití nahrazení přesnou materiálovou a konstrukční kopií.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 29. 4. 2016

Přílohy:

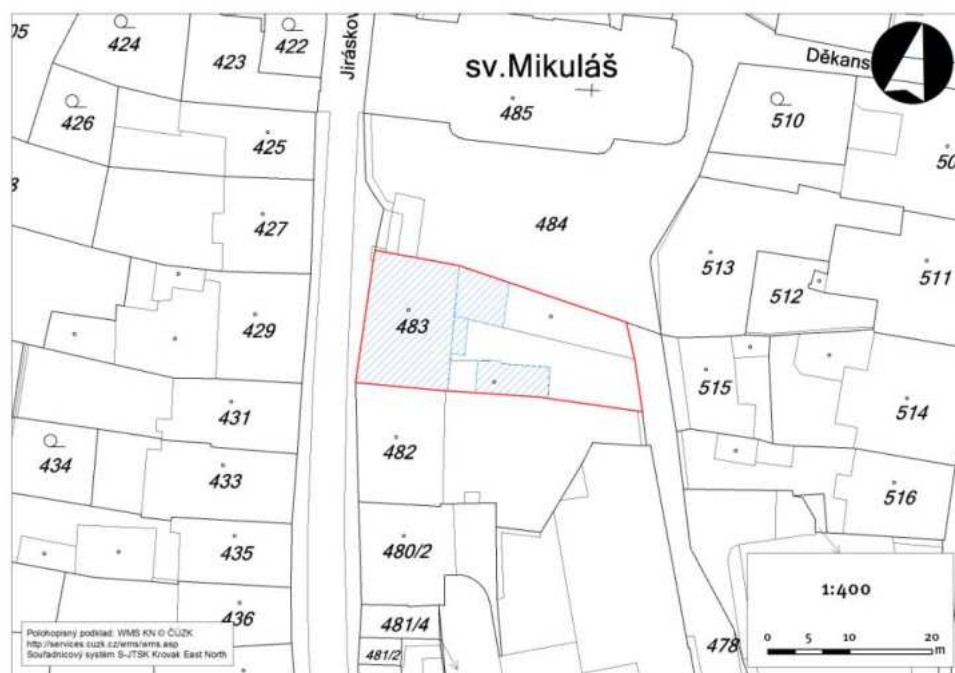

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

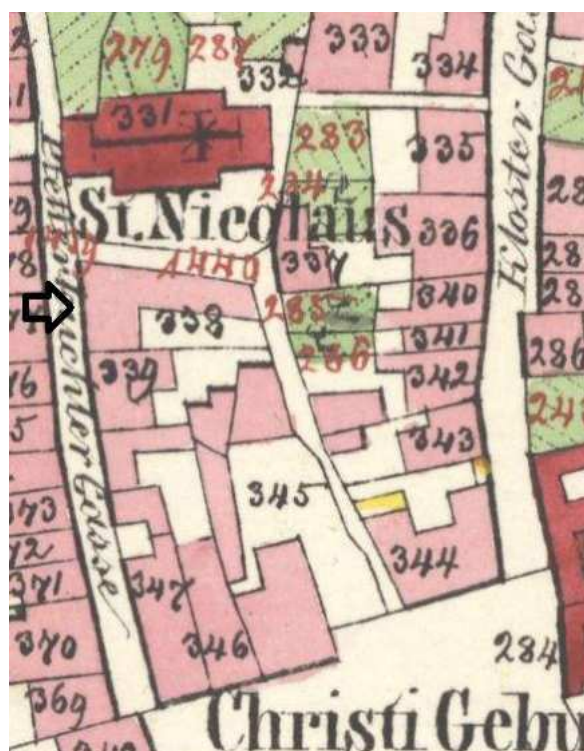


Výřez císařského otisku Stabliního katastru 1843.




Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.




Dům č. p. 98 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.

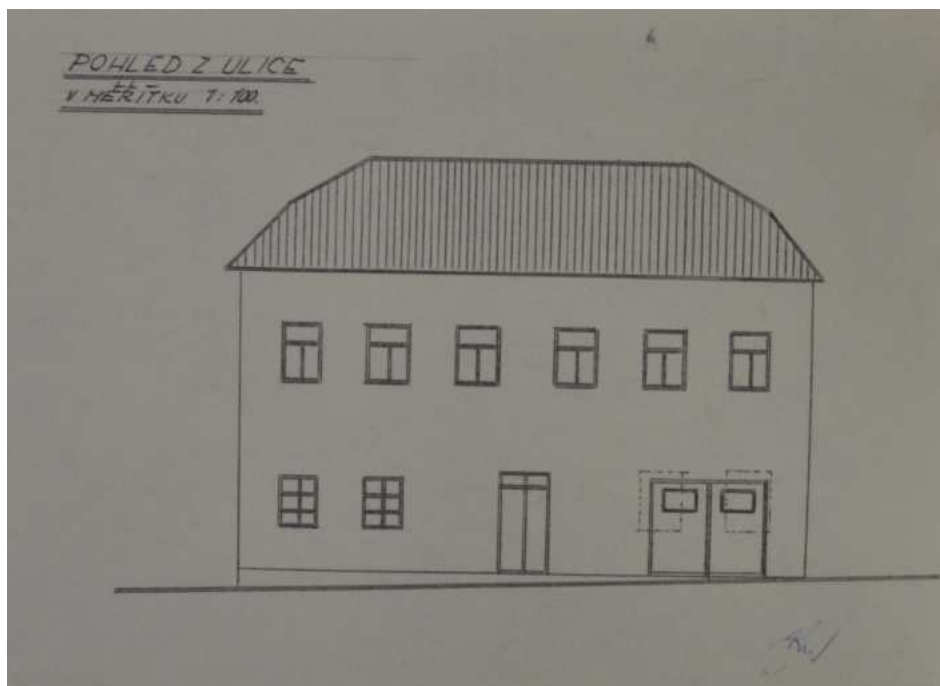

Pohled na průčelí domu č. p. 98, okna v přízemí nahrazena garáží (nedatováno), archiv Stavebního úřadu v Turnově.

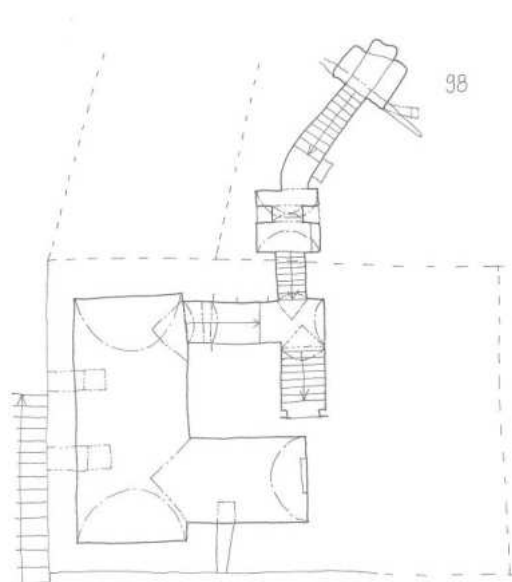

Půdorys suterénu dle Slavík (1992).

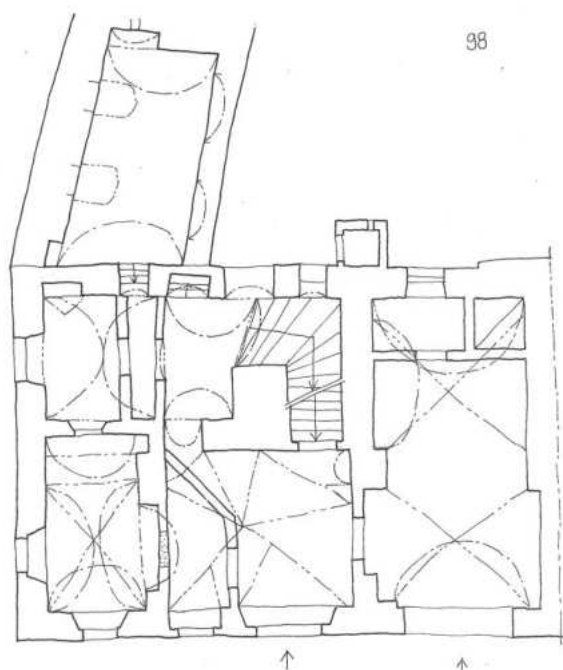

Půdorys přízemí dle Slavík (1992).



Portál domu č. p. 98 s klasicistními dveřmi v roce 1904, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 544).



Dům č. p. 98, hlavní západní průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 98, hlavní západní průčelí, detail portálu, foto IP 2013.



Dům č. p. 98, hlavní západní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.



Dům č. p. 98, boční severní průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 98, část zadního východního průčelí (vpravo), foto IP 2013.



Dům č. p. 98, osekáné průčelí domu s převládajícím lomovým pískovcovým zdivem a mladšími opěráky z pískovcových kvádrů, foto IP 2015.



Dům č. p. 98, hlavní západní průčelí, detail opěráku z kvádrů, lomového obvodového zdiva a soklu z kamenných desek, foto IP 2015.




Dům č. p. 98, severozápadní nároží domu, výsledné uplatnění opěráků v režné podobě vytržené od omítaných průčelí je krajně nevhodné, foto IP 2016.


karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0408
název objektu	dům		
č. p./č. e.	408		
parcelní čísla	p. p. č. 513		
lokalizace	Mikulášské náměstí, jihovýchodně od kostela sv. Mikuláše		
GPS:	50°35'18.071"N, 15°9'25.758"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Za Slovankou 1782/3, Libeň, 18200 Praha		
popis			
Pozemek se nachází na Mikulášském náměstí, jihovýchodně od kostela sv. Mikuláše. Dvoupodlažní zděný objekt na pětiúhelném půdorysu je zastřešený mohutnou „mansardovou“ střechou. Na jeho západní průčelí navazuje dvoupodlažní zděná přístavba, zastřešená pultovou střechou, která je přímo napojena na dům č. p. 89 – viz samostatná karta. Střecha je kryta asfaltovým šindelem hnědého odstínu a přístavba modifikovanými asfaltovými pásy. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou provedeny jako omítané. Do střešního pláště (dolní mansardy) jsou zapuštěna okna (celkem 8 ks). Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a cihelného zdiva. Fasáda je opatřena hladkou vápenocementovou omítkou (přízemí světle šedý nátěr, patro okrové). Sokl je obložen tzv. kabřincem (keramické pásky). Z architektonického členění byla při poslední rekonstrukci nevhodně obnovena pouze odstupňovaná korunní římsa, plochá mezipatrová římsa a ve zjednodušeném tvaru okenní šambrány s parapetními deskami. Okenní otvory jsou obdélné na výšku, dřevěné výplně jsou zdvojené, dvoukřídlé s falešným dělením na 6 tabulek (osazené v hloubi špalety, tmavě hnědý nátěr, ploché profily). V hlavním průčelí jsou umístěna dvoukřídlá vstupní vrata do průjezdu (palubková výplň). Průčelí přístavby jsou opatřena vápenocementovou omítkou (novodobý břizolit). Okenní výplně na přístavbě jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 408 (staré číslo není), staré st. p. č. 337 Objekt vystavěn Václavem Vothem před r. 1822 (již kolem r. 1800?) na pozemku někdejší zahrady domu č. p. 89, ke kterému po celou dobu náleží. 1843 – na mapách stabilního katastru má objekt složitější půdorys (zhruba tvar písmene L), průčelí do Mikulášského náměstí je zalomeno, starší křídlo přiléhalo k jižní hranici pozemku 1986 – 91 – celková rekonstrukce objektu (nová střešní krytina z asfaltového šindele, úpravy fasády atd.), dobové fotografie výmluvně dokládají výrazné změny v řešení fasády – v úrovni 2. NP členily omítku sdružené pilastry se zdobnými hlavicemi, vstup do průjezdu měl původně ostění s půlkruhovým záklenkem a klenákem na vrcholu (provedeno v omítce), vrata byla třídlínná, okna osazená těsně za lícem fasády (dvoukřídlá s dělením na 6 tabulek), střecha byla pokryta eternitem (tradiční kladení na koso, vykryté i v průhybu mansardy)			

použité prameny a literatura	
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 408. Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 408. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 41. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 171.	
archivní plány a fotodokumentace	
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 369, A-FT 987a+b, A-FT 988a+b.	
průzkumy	
Nejsou známy.	
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany	
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Pro vzhled stavby je určující klasicistní etapa z počátku 19. století, bohužel výrazně narušená utilitárními úpravami z konce 20. století. Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma přístavby), stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky klasicistní zástavby velmi důležité.	
závady	
1) rozsah zastavění pozemku a hmotové řešení dvorních přístaveb (spolu se sousedním č. p. 89 je zastavění parcely téměř plošné, v pohledu z Mikulášského nám. a ul. jsou přístavby dominantní a výrazně zakrývají původní hmotu domu) 2) poměrně výrazně narušené architektonické členění fasády (změněný tvar vstupu do průjezdu, chybějící pilastry, utopení okenních výplní v hloubi špalety, použitý typ „tvrdé“ vápenocementové omítky, břizolitová omítka přístavby) 3) podoba okenních výplní – odsazení od líce v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily (vhodnějším typem výplní byla okna doložená archivní fotodokumentací) 4) palubková vrata vstupu do průjezdu 5) celkově rušivý střešní plášť – použitý typ střešní krytiny z asfaltového šindel, do plochy spodní mansardy zapuštěná okna – velmi rušivý prvek	
doporučení/regulativy	
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu (vyjma přístavby), rozsah zastavění parcely (vyjma přístavby), podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony (vhodnějšího šedočerného odstínu) nebo přírodní břidlice (vhodné je odstranění zapuštěných okenních výplní – případně lze nahradit jiným vhodnějším typem prosvětlení). Žádoucí je zachování a případné obnovení původního klasicistního členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, doplnění chybějících pilastrů, vhodné by bylo obnovení původního tvaru vstupu do průjezdu). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojítkých oken s omítanou špaletou dle původního stavu doloženého archivními fotografiemi (tj. včetně osazení venkovních křídel v líci fasády, nebo v těsném odstupu). Obdobné řešení by mělo být provedeno u dveří.	
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina	datum: 29. 4. 2016


Přílohy:

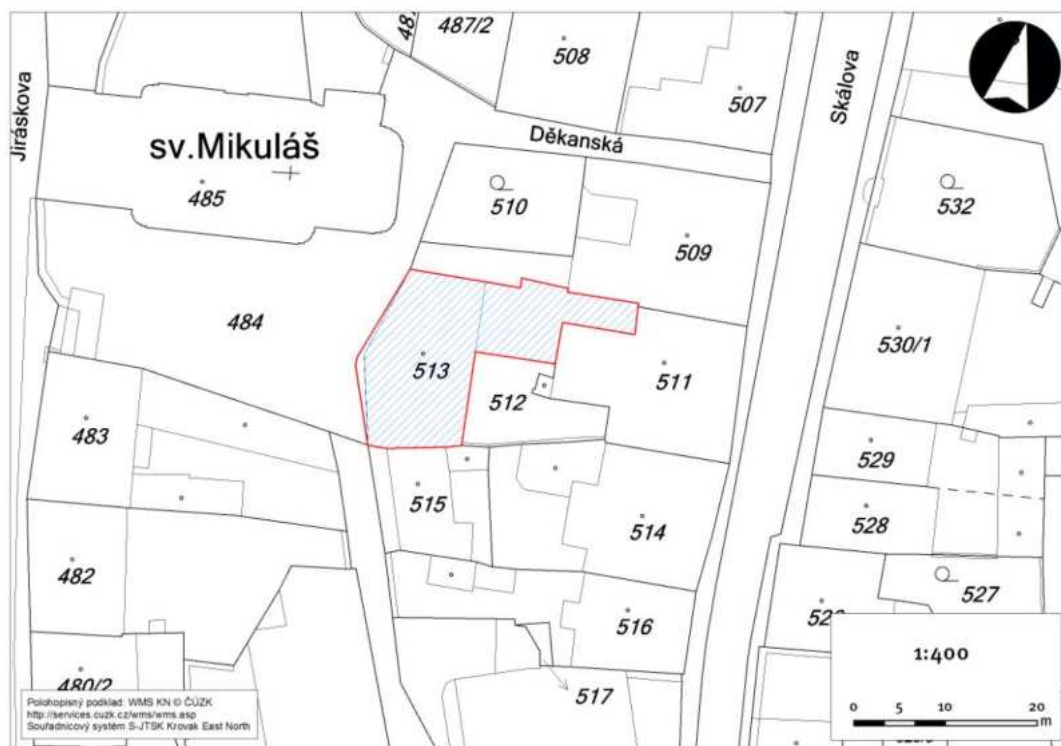


Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

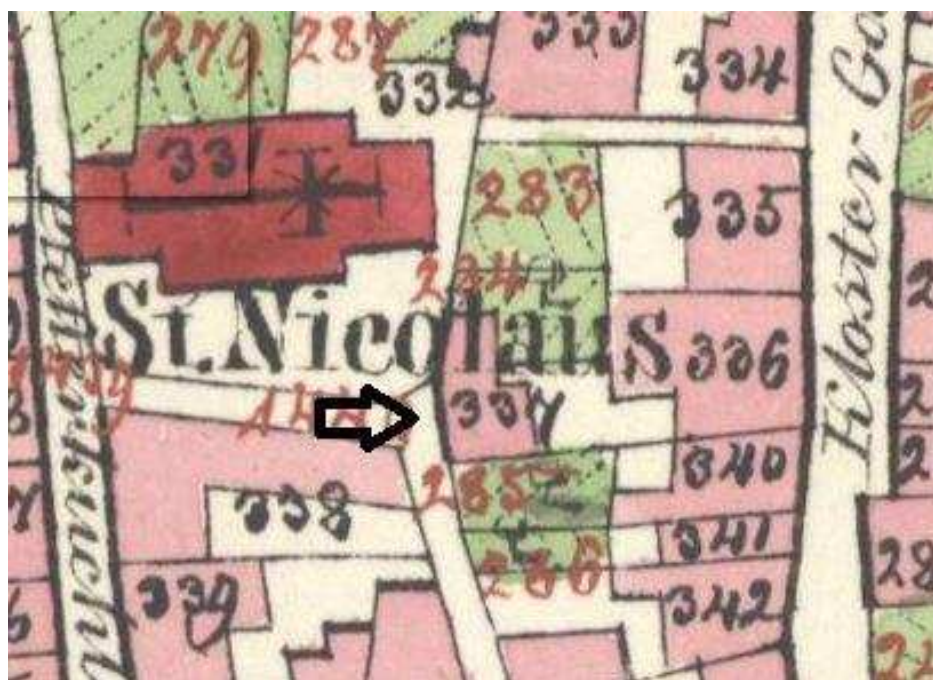

Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.

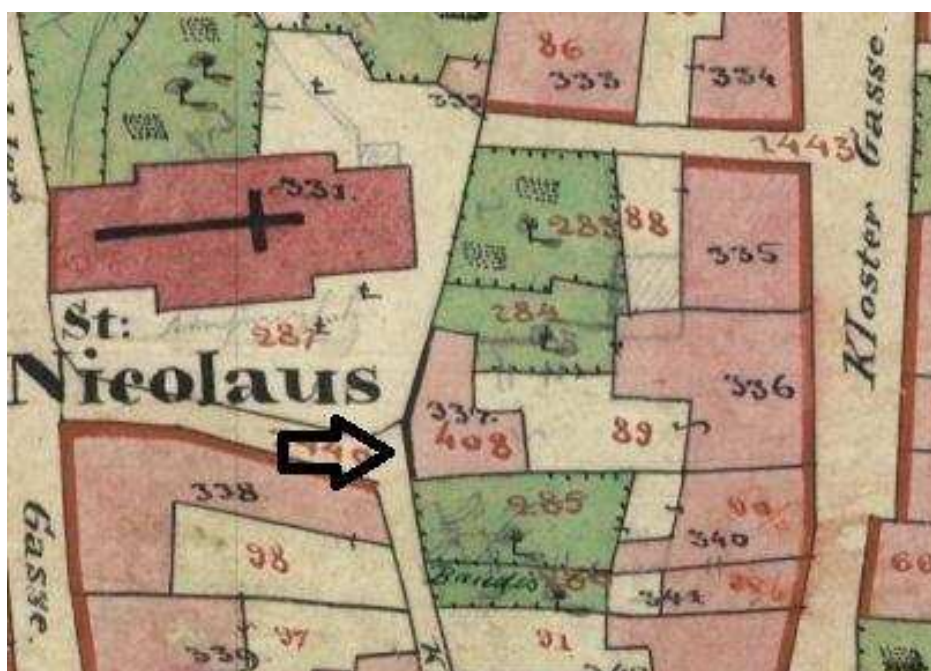

Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.

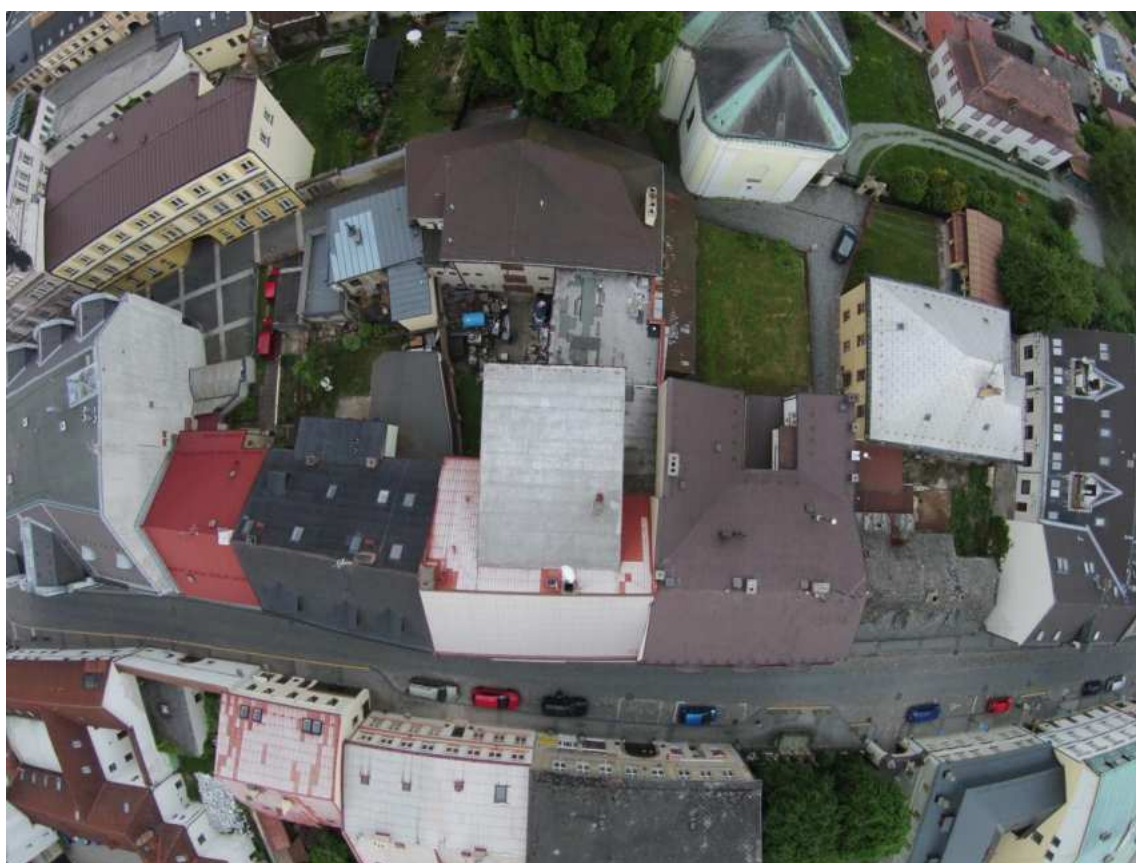

Dům č. p. 408 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.



Dům č. p. 408 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 369).



Dům č. p. 408 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 988 a).



Dům č. p. 408, hlavní západní průčelí, foto MK 2013.



Dům č. p. 408, jižní průčelí, foto MK 2013.



Dům č. p. 408, severní průčelí, foto MK 2013.


karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0882
název objektu	dům		
č. p./č. e.	882		
parcelní čísla	p. p. č. 515		
lokalizace	Mikulášská ulice		
GPS:	50°35'17.610"N, 15°9'25.820"E		
výčet objektů	dům, garáž		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Irena Pelechová, bytem Havelská 496/29, Staré Město 110 00 Praha		
popis			
Pozemek se nachází v Mikulášské ulici. Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na nepravidelném obdélném půdorysu a zastřešená plochou zaatíkovou střechou. Střecha je kryta modifikovanými lepenkovými pásy. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva (stěnový sokl je opatřen režnou přízdívkou z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů). Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, hladké. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku a na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, v ploše rozdělená buď na čtyři, nebo na tři otevíravá (a vyklápěcí) křídla. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové. K hlavní části objektu z jižní strany přiléhá zděná přízemní garáž s plochou střechou a plastovými vraty. Další nízká obdélná přístavba s plochou střechou přiléhá k SV nároží domu.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 882 (staré číslo není), staré st. p. č. není 1843 – mapami stabilního katastru není v daném prostoru zachycena žádná zástavba, původní pozemek p. p. č. 285 náležela jako zahrada ke gruntu č. p. 90. kolem r. 1900 – na pozemku stála hospodářská a zřejmě i zčásti obytná stavba, náležící k č. p. 90, protáhlý nepravidelný půdorys kolem r. 1940 - výstavba stávajícího objektu (přístavby zřejmě mladší, datace se nepodařilo prozatím upřesnit)			

použité prameny a literatura	
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 882. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 173 - 175.	
archivní plány a fotodokumentace	
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 364a, A-FT 369, A-FT 987a, A-FT 988a.	
průzkumy	
Nejsou známy.	
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany	
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Celkový vzhled stavby s plochými střechami bohužel příliš nekoresponduje s historickou zástavbou MPZ, ale i vzhledem k umístění a nepříliš velké hmotě nepůsobí rušivým dojmem. Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády.	
závady	
1) do jisté míry plochá střecha (pro celek MPZ je spíše neutrální) 2) podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily 3) plastová garážová vrata	
doporučení/regulativy	
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy (i přes poměrně nevhodný typ střechy, není žádoucí změna na sedlovou či jinou střechu). V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – v daném případě asfaltové pásy šedočerného odstínu. V případě obnovy oken preferujeme posunutí výplní více do líce fasády (materiál – dřevo, mohou být i lepené profily). Fasáda (omítka) by měla být zachována ve stávajícím stavu.	
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina	datum: 29. 4. 2016

Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

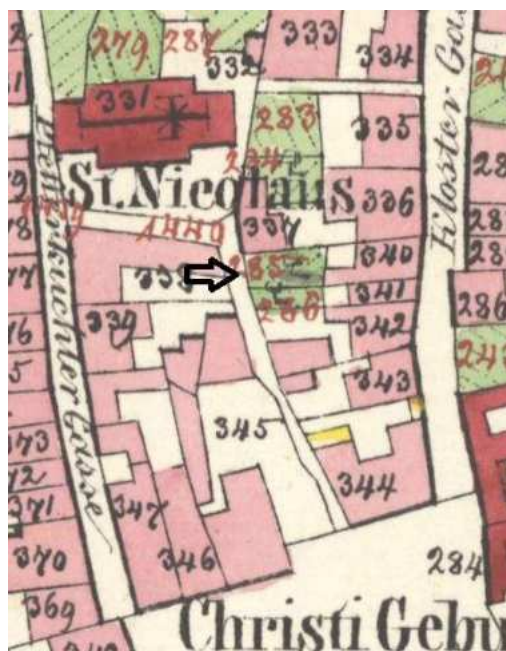

Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.



Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 882 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.



Průčelí domu č. p. 882 vpravo za nárožním domem č. p. 408 v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 987 a).



Dům č. p. 882, boční jižní průčelí, foto MK 2013.



Dům č. p. 882, hlavní západní průčelí, foto IP 2016.



Dům č. p. 882, hlavní západní průčelí a přístavba garáže, foto IP 2016.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	1425
název objektu	dům		
č. p./č. e.	1425		
parcelní čísla	p. p. č. 480/2		
lokalizace	Jiráskova ulice		
GPS:	50°35'16.814"N, 15°9'24.099"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Jindřich Svoboda a Václava Svobodová, bytem Na Osadě 279, Daliměřice, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici, v západní frontě domů. Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha objektu je kryta vláknocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Střešní plášť je pokryt obrovským množstvím střešních oken (pod hřebenem z obou stran souvislý pás po 11 oknech, směrem do ulice dalších 5 ks a do dvora 3 ks). Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové hladké, v ploše hlavního průčelí pojednané v „historizujícím“ tvarosloví. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otevíravou a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako kazetové (shodným způsobem jsou řešena také vrata vedlejšího vjezdu). K jihovýchodnímu nároží přiléhá a do střešního pláště objektu je zapojená přístavba spořitelny č. p. 94 (pozemek na místě zbořeného domu č. p. 95). Menší dvůr vydlážděný betonovou zámkovou dlažbou dále vymezuje ohradní zeď společná s objekty č. p. 97 a 94.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 1425 (staré číslo není), staré st. p. č. 346 (společné se zaniklým č. p. 95) na místě dnešního objektu stála patrně hospodářská budova náležící k zaniklému domu č. p. 95 na nám. Českého Ráje 1843 – objekt zachycen mapami stabilního katastru jako nespalná budova na půdorysu písmene L, kratší			

křídlo podél Jiráskovy ulice, delší a užší podél hranice s pozemkem č. p. 97.
kolem r. 1900 – vznik dnešní stavby
1995 – celková přestavba objektu do současné podoby

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 95.
NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 95, 1425.
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 24.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.

archivní plány a fotodokumentace

Nejsou známy.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové řešení objektu (podlažnost, tvar střechy), venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.
Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).

závady

- 1) zásadně předimenzovaný počet střešních oken velkých rozměrů (pásky pod hřebenem souvisle pouze oken, celkový počet 30 ks) – jedná se o zásadní narušení střešní krajiny MPZ
- 2) podoba okenních výplní – osazení příliš v hloubi špalet ruší celek fasády, ploché profily

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Z pohledu celku MPZ je nezbytná zásadní redukce počtu a velikosti střešních oken, které jsou pohledově velmi rušivé. Žádoucí je zachování stávajícího členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou (vhodnější je posunutí venkovních křídel více do líce fasády). V případě výměny vstupních dveří a vrat by nové výplně měly být dřevěné.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 29. 4. 2016

Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

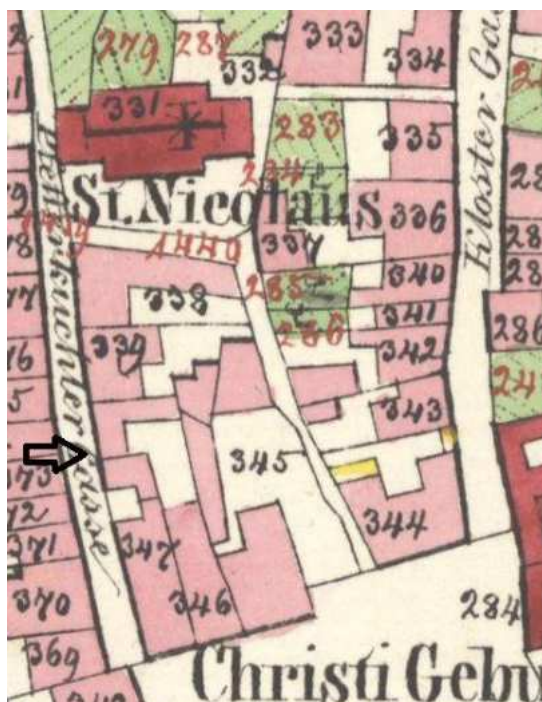

Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.



Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 1425 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.



Dům č. p. 1425, hlavní západní průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 1425, hlavní západní průčelí, detail přízemí, foto IP 2013.



Dům č. p. 1425, hlavní západní průčelí, detail oken, foto IP 2013.



Dům č. p. 1425, štítové jižní průčelí, foto IP 2013.



Dům č. p. 1425, štítové severní průčelí a zadní východní průčelí, foto IP 2013.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0000
název objektu	kostel sv. Mikuláše		
č. p./č. e.			
parcelní čísla	p. p. č. 485		
lokalizace	Děkanská ulice		
GPS:	50°35'18.668"N, 15°9'24.754"E		
výčet objektů	kostel		
rejstříkové číslo ÚSKP	19273/6-2818		
vlastník	Římskokatolická farnost – Děkanství Turnov, Děkanská 87, 511 01 Turnov		
popis			
Kostel se nachází v severní části původního středověkého městského jádra, v bloku zástavby mezi ulicemi Děkanská a Jiráskova. Orientovaná zděná omítaná stavba je tvořená mohutnou hranolovou věží na západní straně, obdélnou lodí, pravouhle ukončeným presbytářem a na jeho severní straně sakristií. Fasáda je členěná plochými lizénovými rámci, sdruženými pilastry s iónskými hlavicemi, barokně profilovanými okenními ostěními (pod nátěrem), zdobnými barokními portály (v režném kamenném provedení, část s uchy a kapkami, hlavní portál doplněn o plastický výjev se sv. Mikulášem) a profilovanou korunní římsou. Ve zdivu severního průčelí (loď a věž) jsou osazeny pískovcové prvky. V zalděném vstupu lodi je to náhrobní deska Magdaleny z Vartenberka patrně z osmdesátých let 16. století. Ve věži je zalděná nápis o požáru kostela v roce 1538 a sladovnický erb z téže doby. Při jihozápadním nároží věže je zalděná konzola ve tvaru lidské hlavy. Střídmeji členěná věž (pouze s lizénovými rámci), stojí na vysoké opěrné zdi z pískovcových kvádrů nad Jiráskovou ulicí, trasované v prostoru někdejší městské hradby. Presbytář a loď jsou zastřešené valbovými střechami, sakristie plochou střechou s atikou a věž bání. Krytina je z asfaltového šindele šedočerného odstínu, u věže z měděného plechu.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
staré st. p. č. 331 Farní kostel sv. Mikuláše byl na svém místě zřízen v době založení města okolo roku 1250 (poprvé se však připomíná až v roce 1357). Z gotické stavební etapy je dochována pravděpodobně pouze věž (sloužící zároveň jako loď?). Po požáru v roce 1538 byl stržen starý presbytář a následně byl nahrazen novou lodí (při opravách v roce 1900, byly registrovány zalděné gotické portály). 22. 4. 1707 kostel znovu vyhořel a v roce 1722 byl obnoven do podoby, v jaké jej známe dnes. 1843 – na mapách stabilního katastru je zachycen půdorys stavby shodný s dnešním vyjma sakristie, která ještě nestála Další úpravy stavby jsou datovány do let 1884/5. Sakristie byla vystavěna na konci 19. století. 1960 – oprava břidlicové střešní krytiny (havarijní stav, přeložení části krytiny, patrně nové bednění místo dvojitého dřevěného šindele, díky narušení krovu významné statické poruchy) 1986 – oprava části fasády (nástřik + barevný nátěr?), statické zajištění (věž, presbytář a triumfální oblouk), nová měděná krytina na věži 1994 – dokončení obnovy fasády (omítka vápenocementová štuková), obnova části mobiliáře (nepovolená)			

2010 – obnova soklu a provedení nového odvětrávacího kanálu

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů ke kostelu sv. Mikuláše + karta KP.

NPÚ, ÚOP v Liberci, sbírka fotografií (10. 8. 2007 – M. Ouhrabka, 29. 8. 2012 - M. Kolka, 6. 9. 2012 – P. Šternová).

Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 24.

David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. VII.

Šimák, J. V.: Soupis památek historických a uměleckých Království českém. Díl XXXII. Politický okres turnovský, Praha 1909, s. 186 – 198.

archivní plány a fotodokumentace

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 357, A-FT 361, A-FT 363, A-FT 364a, A-FT 367, A-FT 526, A-FT 528a+b, A-FT 534a+b, A-FT 545, A-FT 983a, A-FT 985a, A-FT 987a+b, A-FT 1115.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Kostel je nedílnou součástí urbanistického celku města. Jedná se o jednu s nejvýraznější pohledových dominant MPZ. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové, konstrukční a materiálové řešení a venkovní vzhled objektu.

Předmětem ochrany je hmotové řešení objektu, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce, původní vzhled fasády a veškeré dochované historické prvky v interiéru (konstrukční součásti stavby i mobiliář). Detailnější určení hodnotné konstrukcí a prvků je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby.

závady

- 1) střešní krytina z asfaltového šindele (vyjma věže)
- 2) nevhodný typ vápenocementové omítky z posledních oprav
- 3) plenta při soklu z řezaných pískovcových desek

doporučení/regulativy


K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení a venkovní vzhled objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu s typických dominant MPZ, nesmí být vzhled objektu a prostředí kulturní památky pohledově narušen realizací stavebních úprav ani u okolních staveb.

V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe přírodní břidlice (méně vhodnou variantou jsou vláknocementové šablony šedočerného odstínu). Žadoucí je zachování a případné obnovení původního architektonického členění fasády a všech prvků v exteriéru a interiéru včetně mobiliáře (výměny prvků pouze v případě dožití a zjevné degradace materiálu, prioritou je zachování originálu). Práce na obnově umělecko-řemeslných detailů může provádět pouze osoba s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR. Významnější stavební zásahy (např. obnova krovu, fasády apod.) musí být prováděny výhradně na základě zpracování stavebně historického průzkumu a komplexní projektové dokumentace.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 29. 4. 2016


Přílohy:

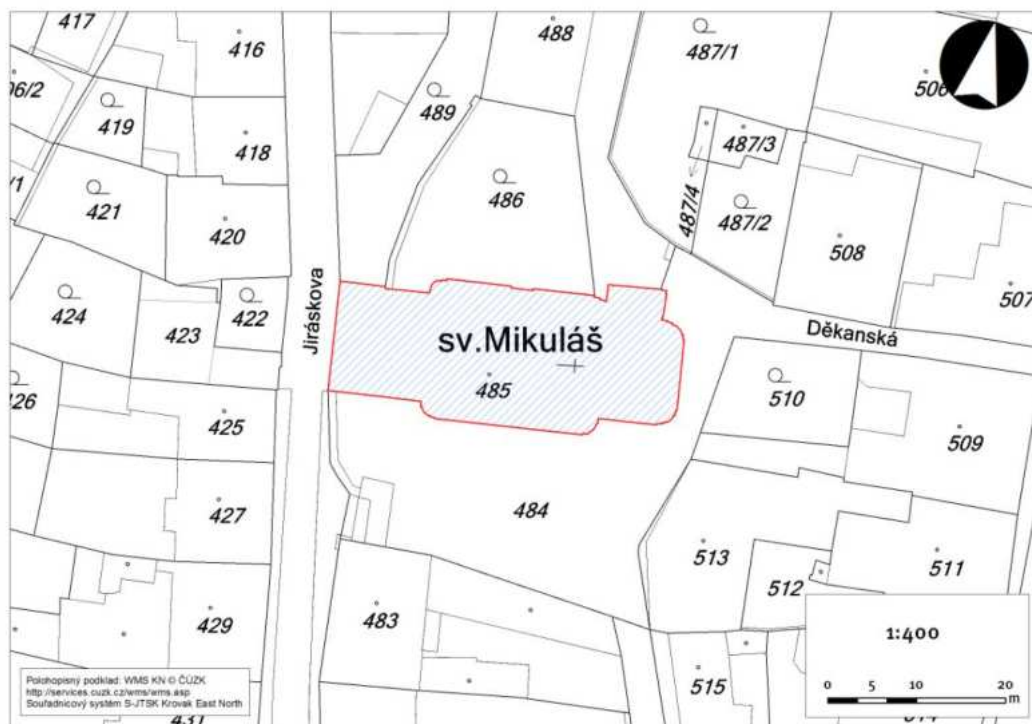

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

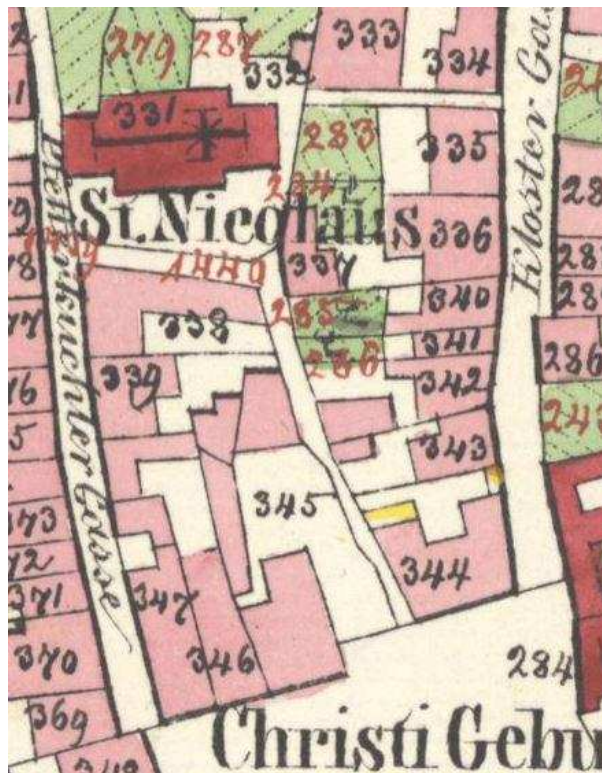


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.

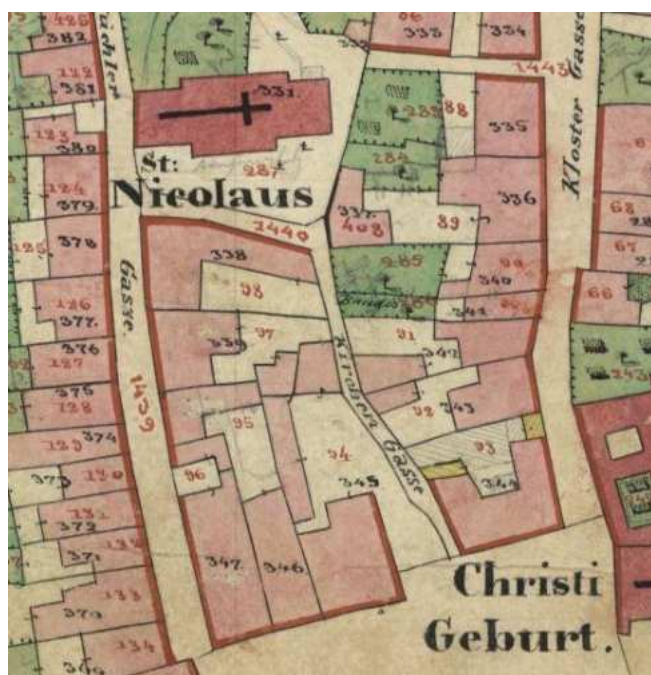

Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Kostel sv. Mikuláše ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2015.

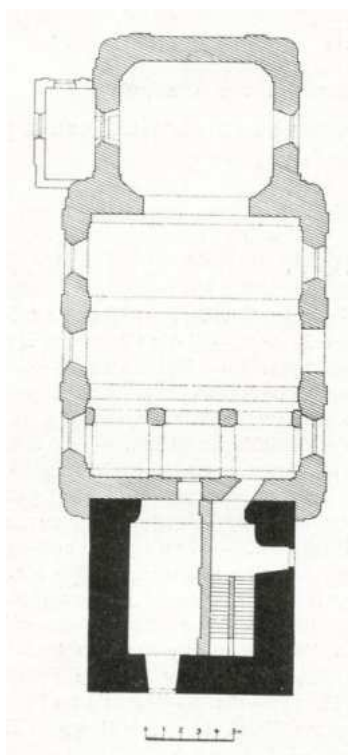

Půdorys kostela sv. Mikuláše dle J. V. Šimáka (1903).




Kostel sv. Mikuláše v 1. pol. 20. stol., (foto sbírka MČR, inv. č AFT 367).



Kostel sv. Mikuláše v roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č AFT 534 a).



Kostel sv. Mikuláše v 1. pol. 20. stol., (foto sbírka MČR, inv. č AFT 897a).

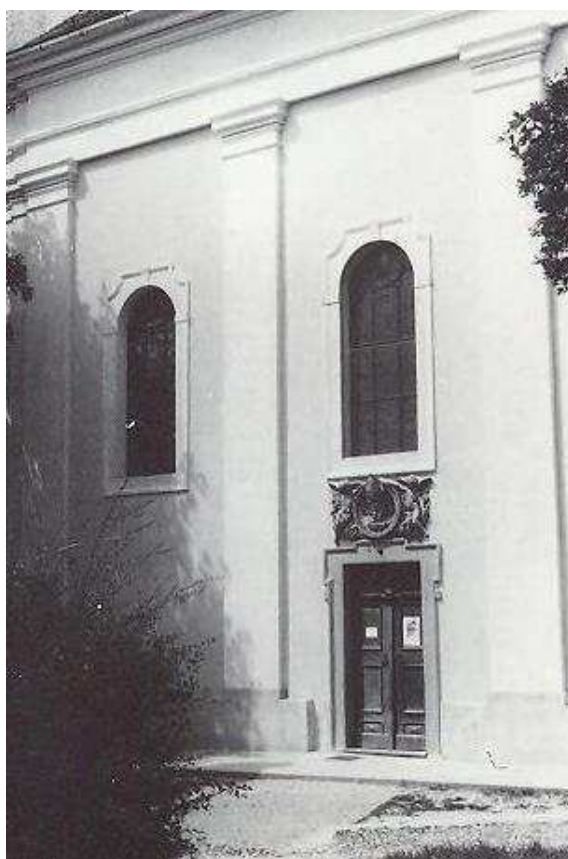

Kostel sv. Mikuláše v roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č AFT 363).



Schodiště ke kostelu a ohradní zeď s výklenkovými kapličkami v roce 1940, (foto sbírka MČR, inv. č AFT 528 a).



Kostel sv. Mikuláše, jižní průčelí věže, foto IP 2012.



Kostel sv. Mikuláše, západní průčelí věže, foto IP 2012.



Kostel sv. Mikuláše, severní průčelí, foto M. Ouhrabka 2007.